

MANUAL

Transistor - Drehstrom - Servoverstärker
für
bürstenlose DC-Motore
mit Resolver
TVD6-200RS, TVD6.2-400RS




TVD6RS, TVD6.2RS

1	Basis-Informationen	Seite
	Sicherheitshinweise	3
	Allgemeines	4
	Anwendungen	5
	Eigenschaften	6
	Technische Daten	7,8
2	Installation mechanisch	
	Massbilder	9
	Geräteaufbau	10
	Rückwandplatine	11
	Montagehinweise	12
3	Installation elektrisch	
	Anschlussübersicht	13
	Anschlusspläne	14
	Erdungsplan CE-Hinweise	15
	Netzanschlüsse	16,17
	Netzanschlüsse am TT und IT Netz	18
	Motoranschlüsse	19
	Steueranschlüsse	20 bis 25
	Meldungen	26,27
	Steckerpläne	28 bis 30
4	Geräteübersicht	
	Resolver	31
	Bauteileposition	32
	Blockschaltbild	33
	Frontplatte	34
	Einstellfunktionen	35
	Meldungen	36
5	Einstellungen	
	Einstellhinweise	37
	Sollwert	38
	Istwert	39
	Strom	40
	Drehzahl-Regler	41 bis 43
6	Inbetriebnahme	
	Grundeinstellungen	44
	Inbetriebnahme	45
7	Fehlersuche	
	LED Funktions- Anzeigen	46
	Funktionsfehler	47
	Funktionsdiagramme	48
	Gebersignale	49
8	Garantie	50
9	Protokoll	51 bis 52
10	Motoranschlüsse	53 bis 55
11	Ext. Ballastwiderstand	56

Elektronische Geräte sind grundsätzlich nicht ausfallsicher.

Achtung Hochspannung

TVD6-200-RS AC 250V~, DC 420V=
TVD6.2-400-RS AC 460V~, DC 750V=

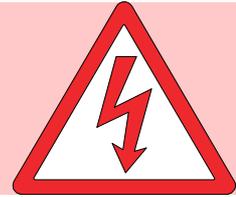

Dieses Manual muss vor der Installation oder Inbetriebnahme sorgfältig durch Fachpersonal gelesen und verstanden werden.

Bei Unklarheiten ist der Hersteller oder Händler zu kontaktieren.

Die Geräte der Serie TVD6 sind elektrische Betriebsmittel (EB) der Leistungselektronik für die Regelung des Energieflusses in Starkstromanlagen; Schutzart IP00.

Vorschriften und Richtlinien:

Die Geräte und die dazugehörigen Komponenten sind nach den örtlichen gesetzlichen und technischen Vorschriften zu montieren und anzuschließen:

- EG-Richtlinie 89/392/EWG, 84/528/EWG, 86/663/EWG, 72/23/EWG
EN60204, EN50178, EN60439-1, EN60146, EN61800-3
- IEC/UL IEC364, IEC 664, UL508C, UL840
- VDE-Vorschriften VDE100, VDE110, VDE160
- TÜV-Vorschriften
- Vorschriften der Berufsgenossenschaft: VGB4

Der Anwender muss sicherstellen: dass nach einem Ausfall des Gerätes

- bei Fehlbedienung,
- bei Ausfall der Regel- und Steuereinheit usw.

der Antrieb in einen sicheren Betriebszustand geführt wird.

Maschinen und Anlagen sind außerdem mit geräteunabhängigen Überwachungs- und Sicherheitseinrichtungen zu versehen.

Einstellarbeiten

- nur von Elektro- Fachpersonal
- Sicherheitsvorschriften beachten

Montagearbeiten

- nur im spannungslosen Zustand.

QS

Die Prüfdaten der Geräte sind über die Seriennummer beim Hersteller archiviert.

CE

Die EG- Richtlinie 89/336/EWG mit den EMV- Normen EN61000-2 und EN61000-4 wird eingehalten.

Anwendung in:

Maschinen und Anlagen aller Art bis zu einer Antriebsleistung von 4 kW (TVD6-200-RS) und 8kW (TVD6.2-400-RS) besonders als 4Q-Servoantriebe in Vorschubachsen

- bei hochdynamischen Beschleunigungs- und Bremsvorgängen
- bei großen Regelbereichen
- bei hohem Wirkungsgrad
- bei kleinen Motorabmessungen
- bei gleichmäßigem, ruhigem Lauf

für Drehzahlregelung, Drehmomentregelung oder kombinierte Drehzahl- Drehmomentregelung mit oder ohne überlagerter Lageregelung.

Konstantantriebe bei Förderantrieb, Spindeltrieb, Pumpen, Quer- und Längsteilerantriebe.

Synchro- Servo- Antriebe sind kompakter als andere Antriebsarten.

Einsatz in:

Bestückungsmaschinen, Blechbearbeitungsmaschinen, Werkzeugmaschinen, Kunststoffmaschinen, Montageautomaten, Strick- und Nähmaschinen, Textilmaschinen, Schleifmaschinen, Holz- und Steinbearbeitungsmaschinen, Metallbearbeitungsmaschinen, Lebensmittelmaschinen, Roboter und Handlingsysteme, Regalförderzeuge, Extruder, Kalande, sowie in vielen anderen Maschinen und Anlagen

Beachten:

bl- Antriebe bei überwiegendem Bremsbetrieb.

Zum Beispiel:

- Abwickler, Hubwerke, große Schwungmassen

Die Bremsenergie wird in der Ballastschaltung vernichtet oder über einen externen Wechselrichter ans Netz zurückgespeist.

Bei Mehrachsen-Antrieben ist ein Energieausgleich möglich.



Die Motore sind

- in Schutzart IP 65 ausgeführt
- kompakt
- für raue Umgebung
- für hohe dynamische Überlast
- wartungsfrei

Aufbau:

- Schaltschrankeinbau oder 6HE Einschubgeräte nach den VDE- DIN- und EG- Richtlinien.
- Einheitliche analoge Regelelektronik.
- Leistungselektronik in 10A, 16A und 25A.
- Breitband- Choppernetzteil für die Hilfsspannungen.
- Leistungs- Netzteil auf der Rückwandplatine.

Galvanische Trennung zwischen

- Leistungsteil und Gehäuse
 - Leistungsteil und Steuerelektronik
 - Steuerelektronik und Logikeingänge
- Die Luft- und Kriechstrecken entsprechen VDE.

Verwendet werden:

- vollisolierte six- pack IGBT- Leistungshalbleiter, großzügig dimensioniert.
- nur handelsübliche Bauteile im Industrie-Standard
- hochwertige Sockel für IC mit externen Verbindungen
- Leuchtdiodenanzeigen
- 16 stellige Binärschalter für PI-Einstellung des Drehzahlreglers
- Präzisions- Trimpoti für Feinabgleich
- Steckjumper für Systemeinstellung.

Eigenschaften:

- * Direkter Netzanschluss 230V~ (TVD6-200-RS)
400V~ (TVD6.2-400-RS)
- * Elektronische Einschaltstrombegrenzung
- * 2 Differenz-Sollwerteingänge
- * Hochlauf- und Bremsrampe bei 2.Sollwert
- * Drehzahl- und Drehmomentregelung
- * Statische und dynamische Stromgrenze
- * Stromsollwert- Ausgang
- * Messausgänge für Strom und Drehzahl
- * Optoentkoppelte Logik Ein- und Ausgänge
- * Freigabe- und Endschalterlogik
- * Integralabschaltung
- * Schnellstop
- * Netzausfall- Bremsung
- * Temperatur-Überwachung für Gerät und Motor
- * Lötfreier Parameterabgleich
- * 10 poliger Kontrollstecker

TVD6-200-RS

Leistungsanschluss:

direkt am Netz
über Spartrafo

1x 230V~ ±10%
3x 230V~ ±10%

Daten:				
Type TVD6-200-		10	16	25
Ausgangsspannung	V~eff	200	200	200
Ausgangs-Stillstandsstrom Dauer Spitze	A=	10 20	16 32	25 40
El. Leistung max.	KW	2	3,2	5
ZW- Sicherungen flink eingebaut	A	16	16	20
Masse Einschubgerät	BxH	16TE	16TE	24TE 6HE
Kühlung	60% ED 100% ED	eigen fremd	eigen fremd	fremd fremd
Schaltschrank-Einbaugerät	BxHxT	siehe Massbilder		

Gemeinsame Spezifikation:

Schutzart		IP 00
Geräteauslegung		VDE 0100 Gruppe C VDE 0160
Feuchtebeanspruchung		Klasse F nach DIN 40040
Aufstellhöhe		< 1000m über NN
Betriebsbereich		0 ... 45°C (bei Fremdlüfter 0 ... 35°C)
erweiterter Bb.		bis 60°C red. 2%/ °C
Lagerbereich		-30°C bis + 80°C
Drehzahlregler		
Regelgenauigkeit	o. Istwertfehler	± 0,1%
Regelbereich		> 1: 1000
Sollwerteingänge		± 10V=
Logikeingänge		+ 10 ... +30V=
Logikausgänge		>+14V, 6mA
Gebersignale		5V Treiber LN 75174

ACHTUNG:

Bei der Bestellung unbedingt angeben:

Einschaltdauer beachten	>>> Fremdlüfter bei 100%
Mehrere Achsen mit >=10A in einem Rack.	>>> Fremdlüfter einsetzen
Exakte Drehmomentregelung	>>> Stromregler in PI-Beschaltung
Große Schwungmasse	>>> externer Ballastwiderstand >27 ✱
Eingangsspannung	



TVD6-400-RS

Leistungsanschluß:

direkt am Netz 1x 400V~
 3x 400V~
 maximal 460V~

Daten:					
Type TVD6.2-400-RS		5	10	16	25
Ausgangsspannung	V~eff	400	400	400	400
Ausgangs-Stillstandsstrom Dauer Spitze	A=	5	10	16	25
		10	20	32	40
El. Leistung max.	kW	2	4	6,4	10
ZW- Sicherungen flink eingebaut	A	20	20	20	20
Masse Einschubgerät	BxH	16TE	16TE	16TE	24TE 6HE
Kühlung	60% ED	fremd	fremd	fremd	fremd
	100% ED	fremd	fremd	fremd	fremd
Schaltschrank-Einbaugerät	BxHxT	siehe Massbilder			

Gemeinsame Spezifikation:

Schutzart	IP 00
Geräteauslegung	VDE 0100 Gruppe C VDE 0160
Feuchtebeanspruchung	Klasse F nach DIN 40040
Aufstellhöhe	< 1000m über NN
Betriebsbereich	0 ... 45°C (bei Fremdlüfter 0 ... 35°C)
erweiterter Bb.	bis 60°C red. 2%/°C
Lagerbereich	-30°C bis + 80°C
Drehzahlregler	
Regelgenauigkeit	o.Istwertfehler ± 0.1%
Regelbereich	> 1: 1000
Sollwerteingänge	± 10V=
Logikeingänge	+10 ... +30V=
Logikausgänge	>+14V, 6mA



ACHTUNG:


Bei der Bestellung unbedingt angeben:

Einschaltdauer beachten	>>> Fremdlüfter bei 100%
Mehrere Achsen mit >=10A in einem Rack.	>>> Fremdlüfter einsetzen
Exakte Drehmomentregelung	>>> Stromregler in PI-Beschaltung
Große Schwungmasse	>>> externer Ballastwiderstand
Eingangsspannung	

Transistor- Servoverstärker TVD6-200RS, TVD6.2-400RS

Massbilder

Mehrachs-Kombination

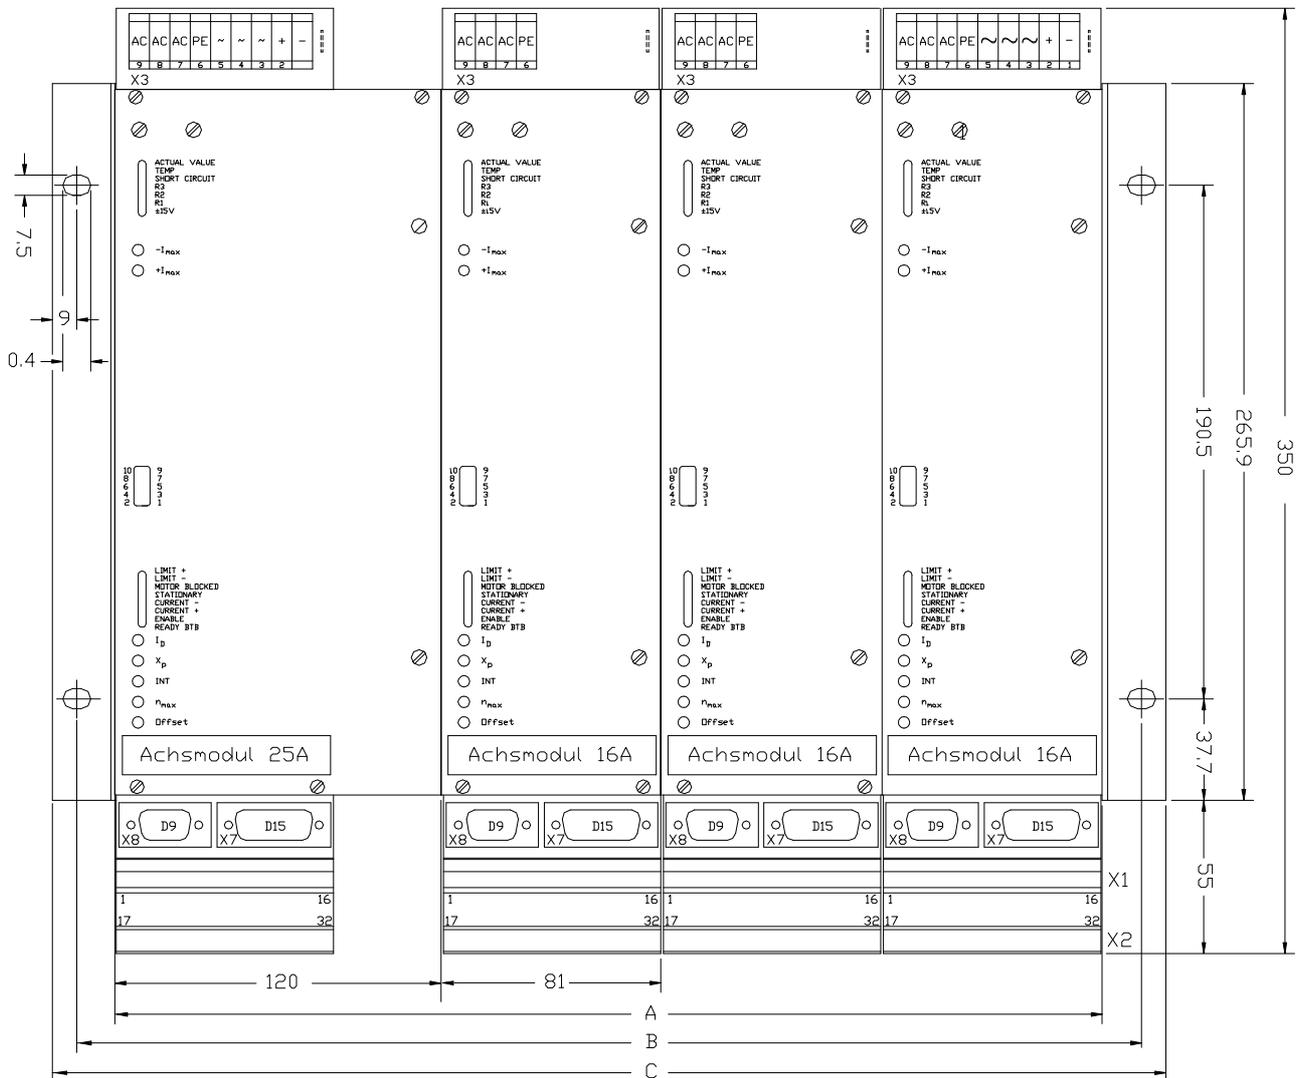

Abmessungen 6HE [mm]					
Maße bei	Einschübe				
	1	2	3	4	5
A	1xE+3	2xE+3	3xE+3	4xE+3	5xE+3
B	1xE+40	2xE+40	3xE+40	4xE+40	5xE+40
C	1xE+55	2xE+55	3xE+55	4xE+55	5xE+55


Geräte- Raster

E	bei <= 16 A	gleich 81,28 mm
E	bei 25 A	gleich 121,92 mm

Einbautiefe 255 mm

Seitenwinkel bei Frontmontage vorne, bei Wandmontage hinten.

2 Installation mechanisch

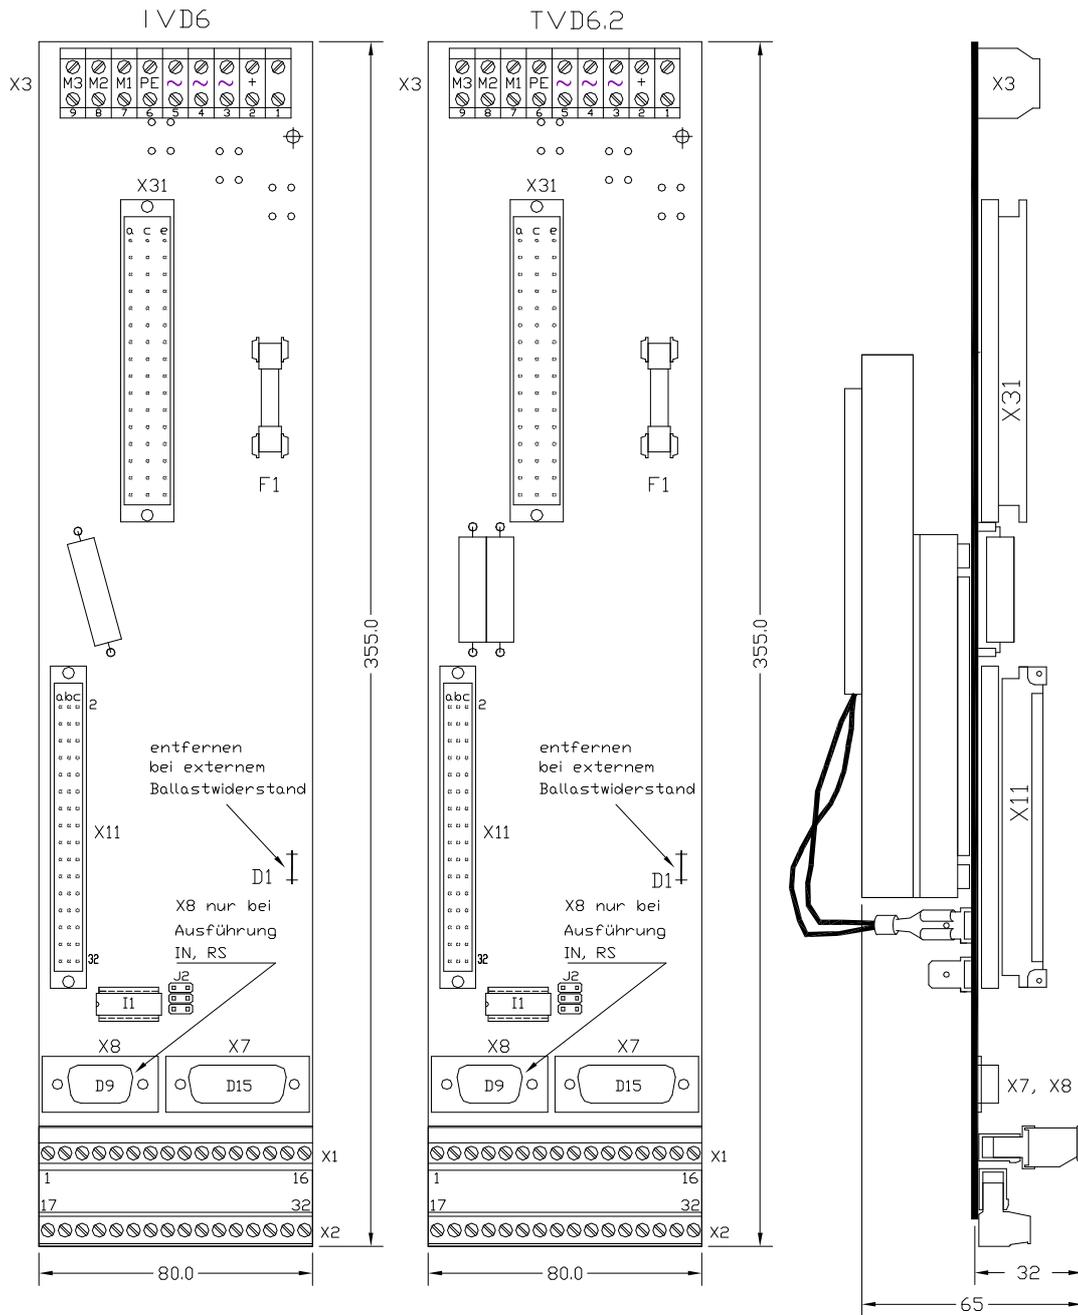

Netzteil-Rückwand mit Geräte-Einschub (ohne Tragrahmen)

Netzteil-Einstellungen

Inkrementalgeber- Ausgang X8

externer Ballastwiderstand

Brücke D1 offen

Tragrahmen


Höheneinheiten : 6HE

Teilungseinheiten : 5/10/16A = 16TE, 25A = 24TE

Gemischte 6HE, 3HE (TVD3) Tragrahmen auf Anfrage

Transistor- Servoverstärker TVD6-200RS, TVD6.2-400RS

Einbautiefe 255mm Kompaktgeräte 10/16A
 Kompaktgerät 25A (SW)

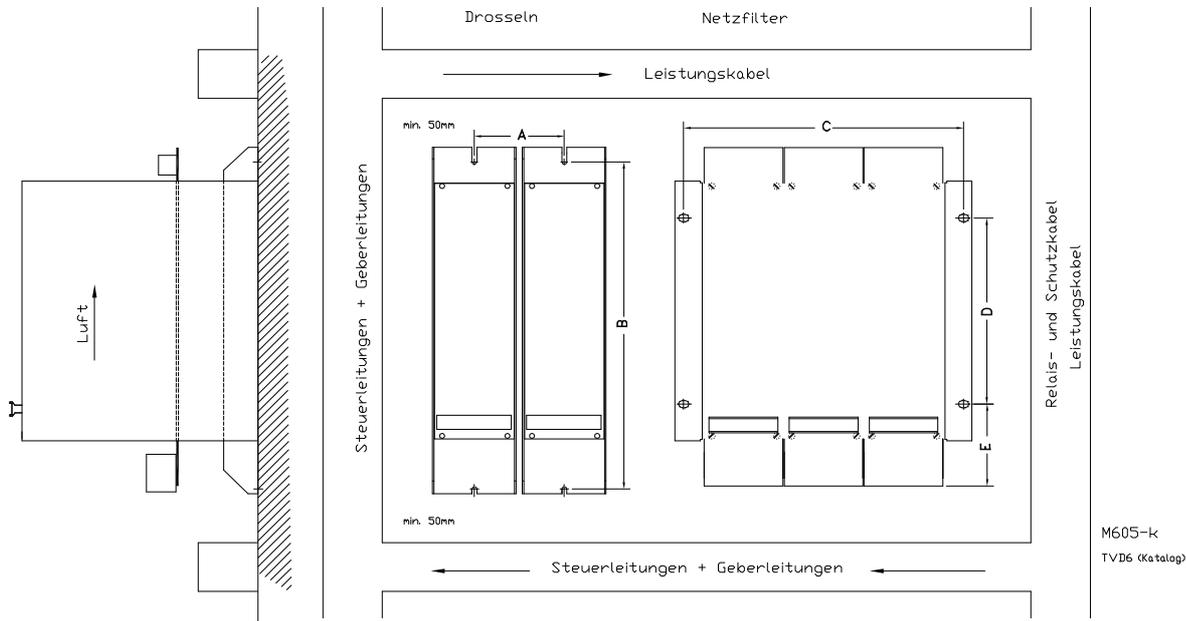


Freiraum zur Schaltschrankwand min. 100mm

Bohrmasse (mm)						
Kompaktgerät	A	B	C	D	E	Schrauben
Strom 5, 10, 16 Wanne	95	335				M4
25-w Wanne	135	335				M4
25-sw Seitenwinkel	180		158	190,5	55	M5
Mehrachs-Kombination (Seitenwinkel)						
Wandmontage						
Frontmontage bei 19" Systemen	n x E+60		n x E+40	190,5	55	M5
E bei <=16A =	81,28 mm					
E bei 25A =	121,92 mm					
n = Anzahl der Achseinschübe						

Verlustleistung bei maximaler Leistung					
Gerätestrom	Verlustleistung [W]		Sicherung	M-Drossel	Filter
	Verstärker	Netzteil			
5A	70	20	xx	xx	xx
10A	90	20	xx	xx	xx
16A	125	30	xx	xx	xx
25A	180	43	xx	xx	xx


3 Installation elektrisch

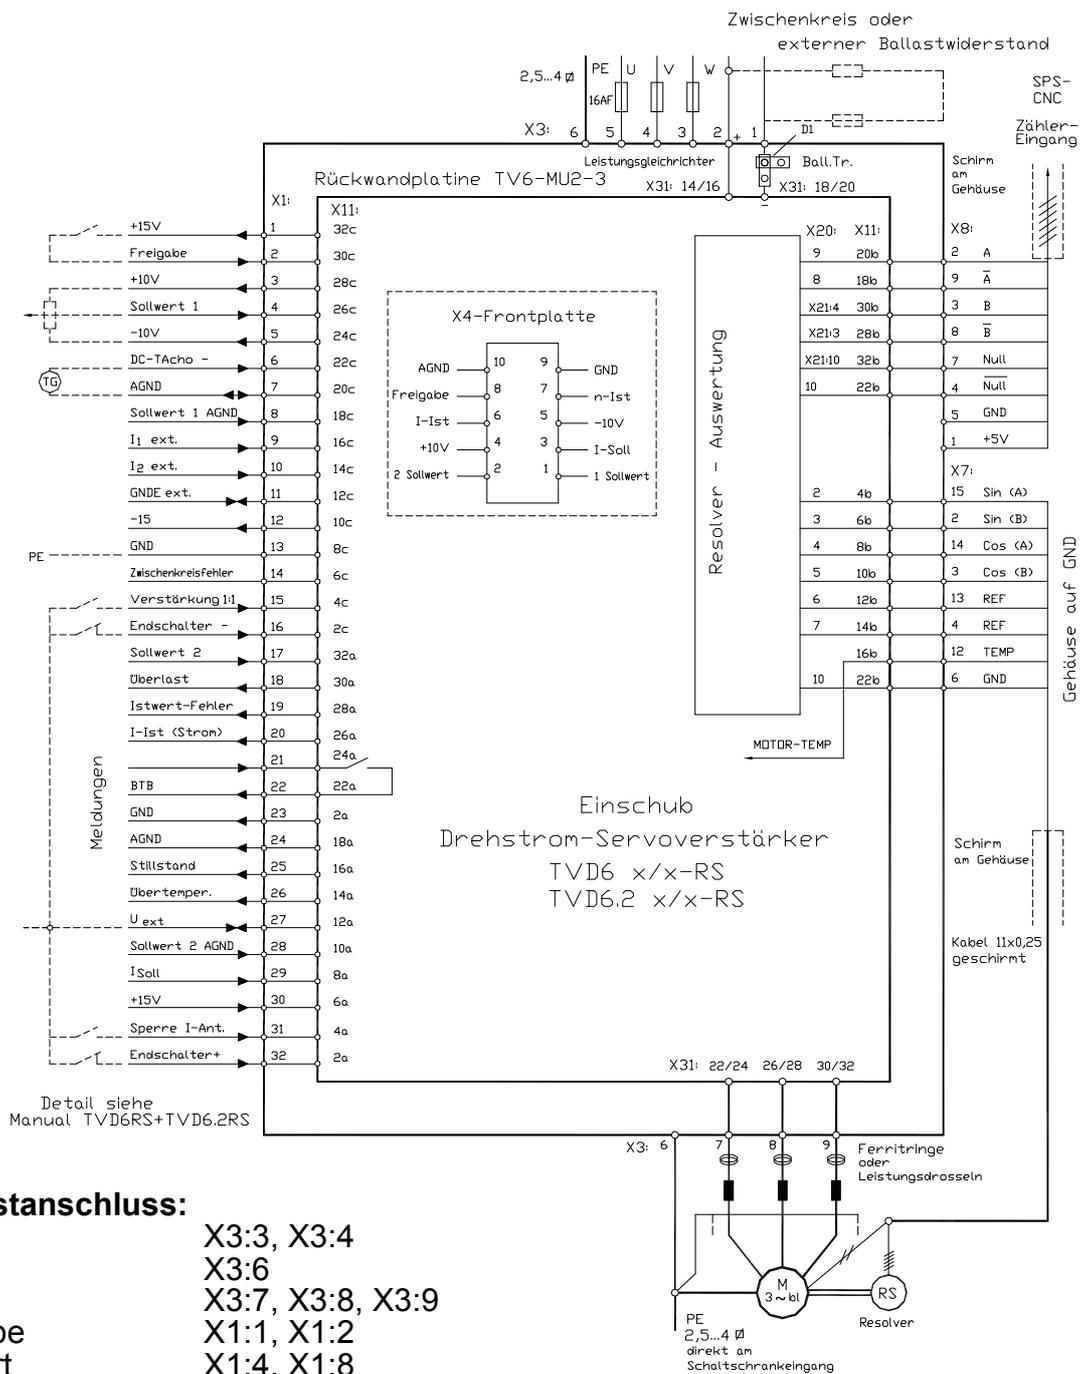

Mindestanschluss:

- | | |
|----------------|---------------------|
| Netz | X3:3, X3:4 |
| PE | X3:6 |
| Motor | X3:7, X3:8, X3:9 |
| Freigabe | X1:1, X1:2 |
| Sollwert | X1:4, X1:8 |
| Endschalter | X1:16, X2:32, X2:27 |
| PE- Elektronik | X1:13 |
| Geberstecker | X7 |

Drosseln					
Gerätestrom	Netzfilter		Motordrossel	Motordrossel	Ferritkern 25-100MHz
	1ph	3ph	TVD6-400-RS	TVD6-200-RS	
5A	FE1-10	FE3-10	MDD 1,3a	---	EMI 742 70107
10A	FE1-16	FE3-16	MDD 1,6a	MD-78-10	EMI 742 70107
16A	FE1-16	FE3-16	MDD 2b	MD-84-20	EMI 742 70107
25A	---	FE3-25	MDD 2,5b	MD-84-30	EMI 742 70107

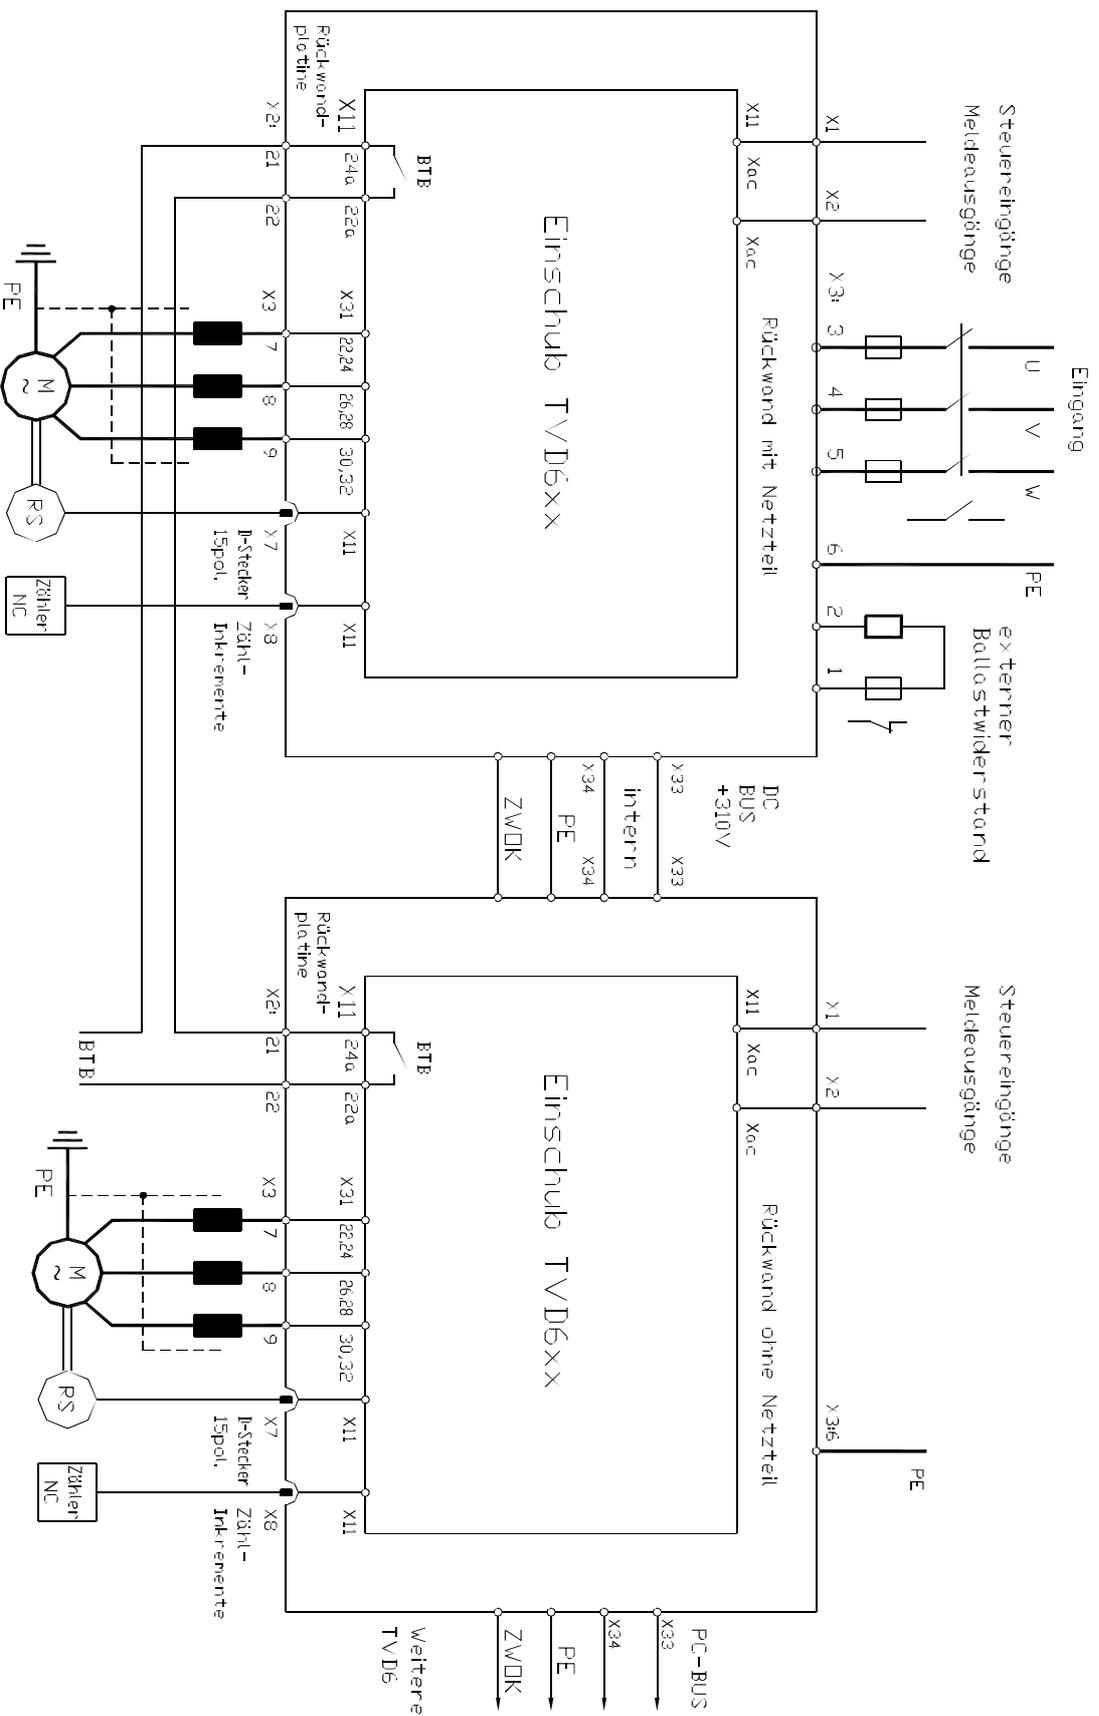


Anschluss Kompaktgerät:

nur linke Darstellung ohne interne Verbindungen

Anschluss Mehrachsen-Aufbau:

Eine oder mehrere Achsen mit Netzteil, plus eine oder mehrere Achsen ohne eigenes Netzteil. Netzteil- Positionen frei wählbar

Anschlusspläne

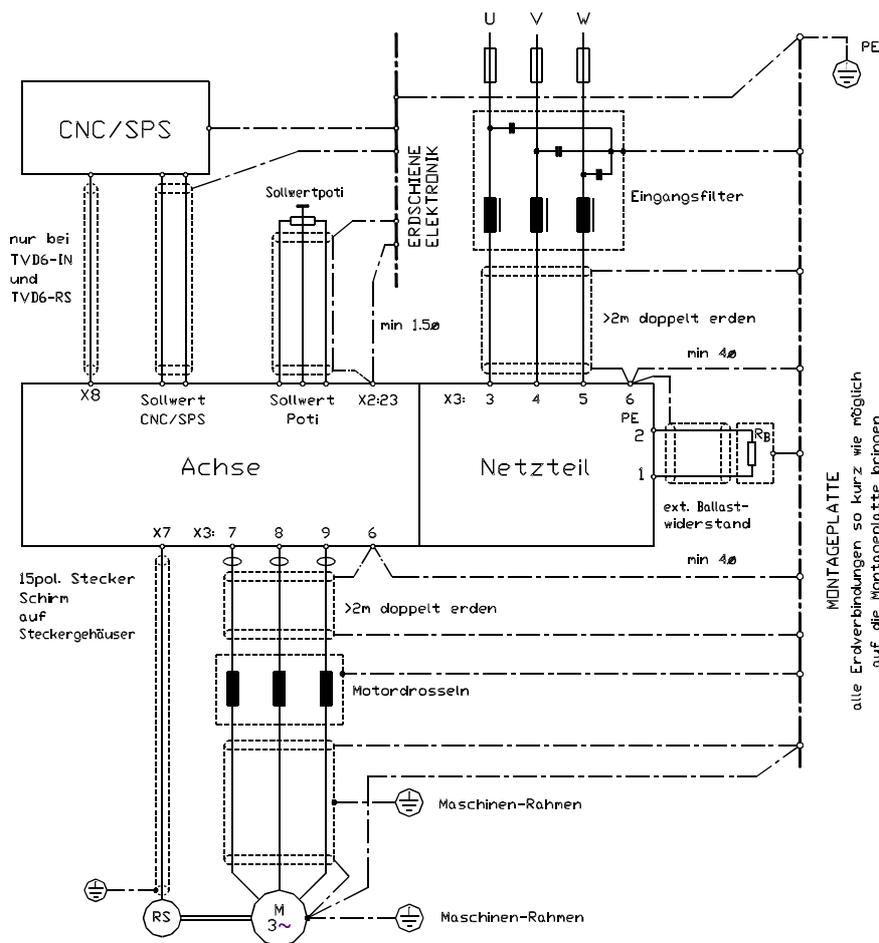

Die Geräte entsprechen der EG-Richtlinie 89/336/EWG in den EMV Normen EN 61000-2 und EN 61000-4 unter folgenden Installations- und Prüfbedingungen.

Gerät, Transformator, Motordrosseln, Netzfilter auf Montageplatte 500x500x2 leitend montiert.

Montageplatte über 10mm² mit PE verbunden. Motorgehäuse über 10mm² mit PE verbunden.

Gerätenull X1:13 über 2,5mm² mit Montageplatte verbunden.

Geräte- PE- Schraube über Leitung 4mm² 50mm mit Montageplatte verbunden

Anschluss einphasig:

Netzfilter Type : bis 16A = FE1-16

Leitung zwischen Gerät und Netzfilter <100mm

Anschluss dreiphasig:

Netzfilter Type : bis 16A = FE3-16

bis 25A = FE3-25

Leitung zwischen Transformator und Netzfilter <500mm

Leitung zwischen Gerät und Netzfilter <100mm

Anschluss Motor:

Motor-Leitungs-drosseln Type		
	TVD6-200RS	TVD6.2-400-RS
5A	----	MDD 1,3a
10A	MD78-10	MDD 1,6a
16A	MD84-20	MDD 2b
25A	MD84-30	MDD 2,5b

Motorleitung 1,5m lang, 4 Adern abgeschirmt. Schirm geräteseitig auf Montageplatte und motorseitig flächig mit PE verbunden.

Achtung:

Die Anschlusshinweise sind in ihrer Zuordnung der Anschlüsse zu den Steckernummern oder Anschlussklemmen verbindlich.

Alle weiteren Hinweise hierzu sind unverbindlich.

Die Eingangs- und Ausgangsleitungen können unter Berücksichtigung der elektrischen Vorschriften verändert bzw. ergänzt werden.

Beachten:

- Anschluss- und Betriebshinweise
- örtlichen Vorschriften
- EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG
- VDE, TÜV und Berufsgenossenschaft.



Eingangsfiler:

siehe CE-Hinweise Seite 15.

Kurze Leitungslänge zwischen Eingangsfiler und Gerät oder abgeschirmte Leitung.

FI- Schalter

- Bauart nach DIN VDE 0664
- Auslösestrom > 200mA
- nur in Kombination mit anderen Schutzmaßnahmen

TVD6-200-RS

Anschluss am	230 V~ Netz
Wechselspannungsanschluss	1x 230V~ 50/60Hz
Drehspannungsanschluss	3x 230V~ 50/60Hz 400 V~ Netz

TVD6.2-400-RS

Anschluss am	geerdeten 400 V~ Netz (T-NC-Netz) Bei unsymmetrischen oder nicht geerdeten Netzen nur über Trenntransformator anschließen
Wechselspannungsanschluss	1x 400V~ 50/60Hz
Drehspannungsanschluss	3x 400V~ 50/60Hz
	Kompaktgeräte bis 10A. Mehrachskombination bis 20A Bei >10A (Mehrachsenanschluss 20A) Drehspannungsanschluss notwendig.

Dimensionierung		5A/10A	16A	25A	max. 30A
Leitungsquerschnitt	mm ²	0,75	1,5	2,5	2,5
Absicherung					
Schmelzsicherung	AF	10	16	25	30
Automat	A	10	16	25	25
Auslösecharakteristik A (nach EN 60898)					

- Elektronische Einschaltstrombegrenzung >>> max. Strom 7 A~
- Eingangssicherungen >>> Halbleitesicherungen oder Halbleiterautomaten



3 Installation elektrisch

Anschluss am 400V~ Netz

- Wechsel- oder Drehspannungsanschluss
- Spar- oder Trenntransformator (zusätzliche Überspannungsschutz vorgesehen).
- Ein Transformator für mehrere Geräte

Beachten:

- Schützkontakte auf Transformator- Einschaltstrom auslegen.
- träge Sicherungen vor Transformator
- Sicherungswert entsprechend Transformatorstrom
- flinke Sicherungen nach dem Transformator
- Sicherungswert pro Netzteil max. 30AF

Spartransformator	TVD6-200-RS	TVD6.2-400-RS
Transformator-Nennleistung [VA]=	$0,6 \times 230 \times IM \times GLF \times nF$	$0,2 \times 400 \times IM \times GLF \times nF$
Trenntransformator		
Transformator-Nennleistung [VA]=	$0,42 \times 230 \times IM \times GLF \times nF$	$1,25 \times 400 \times IM \times GLF \times nF$
IM = Summe der Motorströme GLF = Gleichzeitigkeits- Faktor nF = Drehzahlverhältnis- Faktor		


GLF =

- 1 bei 1 Motor
- 0,5 ... 0,7 bei 2 Motoren
- 0,4 ... 0,6 bei > 2 Motoren


nF =

- effektive Drehzahl
- maximale Drehzahl

Wechselspannung

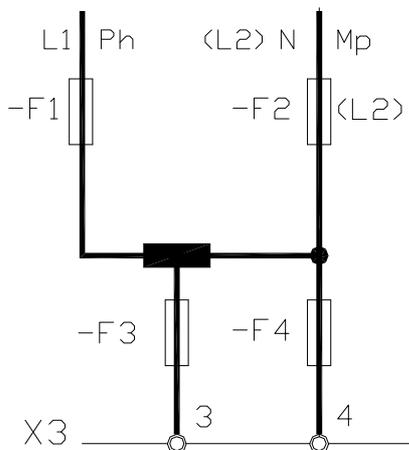

Drehspannung


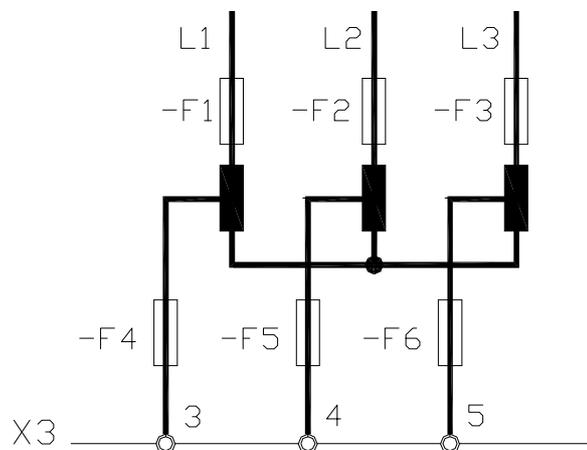


Achtung:

Bei Versorgungsnetzen ohne PE- Leiter beachten:
Anschluss nur über Trenntransformator!!!



Anschluss am TT- Netz

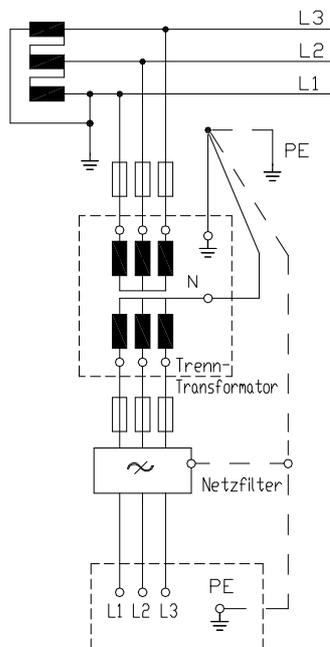
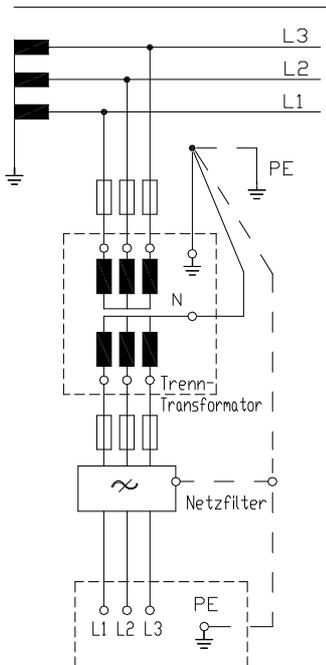


TT- Netz

Symmetrisches Drei- oder Vierleiter- Drehstromnetz mit direkter Erdung.

Geräte- PE über Erdverbindung

Anschluss am IT- Netz

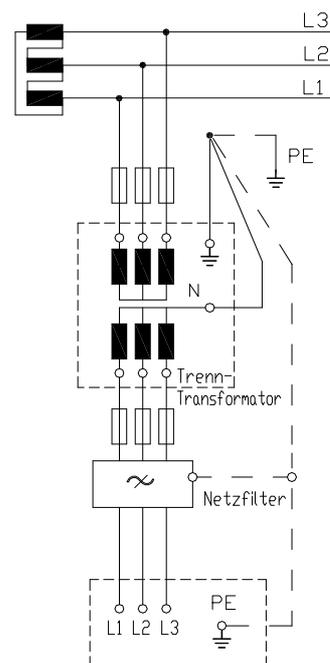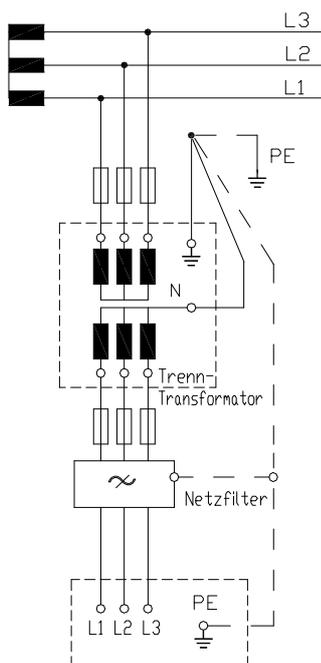

IT- Netz

Symmetrisches Drei- oder Vierleiter- Drehstromnetz ohne direkte Erdung.

Geräte- PE über Erdverbindung

Achtung: Wird der Transformator bei direkt angeschlossenen TVD6- Servo primär geschaltet, so sollte ein zusätzlicher Überspannungsschutz (z.B. TRABTECH) angeschlossen werden




3 Installation elektrisch

Motor-Leistungsanschluss						
Kabelnummer	PE	M1	M2	M3		
Anschluss X3	X3:6	X3:7	X3:8	X3:9		
X3:6 ist intern mit dem Geräte- PE- Anschlussbolzen verbunden						
Motorkabel bei	5A	10A	16A	25A	Thermo	Bremse
Querschnitt TVD6-200-RS		1,5	1,5	2,5	0,75	0,75
Querschnitt TVD6-400-RS	0,75	1,5	1,5	2,5	0,75	0,75
Kabelart	3x Motorleitung abgeschirmt + PE, + (bei Bedarf: 2x Thermo + 2x Bremse)					

Abschirmung mit Erdschelle
 direkt am Schaltschrank-Eingang
 und am Motor anschließen.
 Bei langen Leitungen mehrfach
 erden.

- Ferritkerne**
 - gegen HF-Störungen
- Motordrosseln**
 - gegen NF-Störungen
 - gegen hohe Ableitströme
 - für Motorwirkungsgrad
 - für Motorlebensdauer

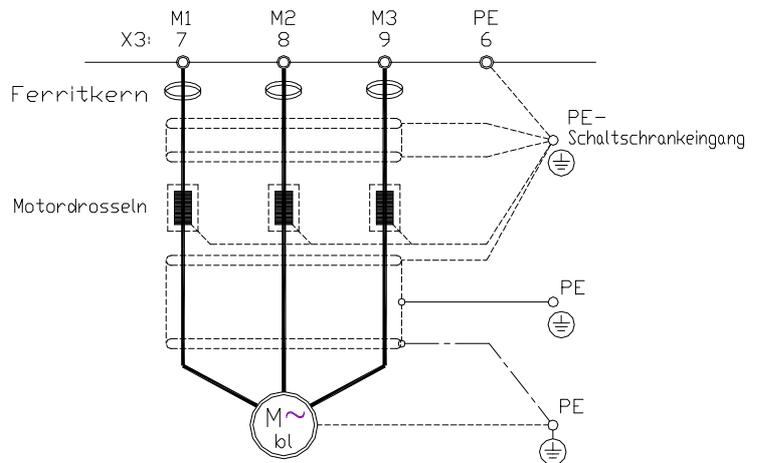

Externer Ballastwiderstand

Dimensionierung:

Mittelwert der Bremsleistung pro Achse

$$P_{Ballast} \quad [W] = \frac{1 \times J_g \times n^2}{2} - \frac{J_g^2 \times a \times n}{M} \times f$$

- J_g = Motor- und reduziertes Lastmoment [kgm²]
- n = maximale Drehzahl [s⁻¹]
- M = maximales Motordrehmoment [Nm]
- a = Verzögerung [s⁻²]
- f = Wiederholffrequenz der Bremsung [s⁻¹]

Auf Netzteilrückwand ändern:

- Lötbrücke D1 entfernen

Externer Ballastwiderstand >>> kleinster Widerstandswert 20 Ω (TVD6-200-RS)

Externer Ballastwiderstand >>> kleinster Widerstandswert 20 Ω (TVD6.2-400-RS)

Eingebauter Ballastwiderstand 20 Ω / 50W, bei 3%ED = 1,5 kW (TVD6-200-RS)

42 Ω / 50W bei 3%ED = 1,5 kW (TVD6.2-400-RS)

Die Anschlusshinweise dienen der allgemeinen Information und sind unverbindlich.

Beachten:

- Anschluss- und Betriebshinweise
- örtliche Vorschriften
- EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG
- VDE, TÜV und Berufsgenossenschaft.



Anschlussnummern Klemmen-Stecker

X1: 1 bis X1:16 und X2 : 17 bis X2 : 32

Signalleitungen

Abgeschirmt und getrennt von Leistungsleitungen.
Sollwerte paarig gedrillt und abgeschirmt.

Logik- Anschlüsse

Relais mit Goldkontakte oder Reedrelais. Kontaktstrom 6mA.

Interne Logikspannung 15V=



- Potentialverbindung
- bei Relaissteuerung
- Jumper J1 und J3 gesteckt

Externe Logikspannung

- Potentialtrennung
- bei SPS oder CNC
- UEXT +15 bis 30V= an Klemme X2:27
- GNDE an Klemme X1:11
- Jumper J1 und J3 **nicht** gesteckt
- Restwelligkeit der Logikspannung <20%

Grundbestückung: Jumper J1 und J3 gesteckt.

Eingänge und Ausgänge über Optokoppler.

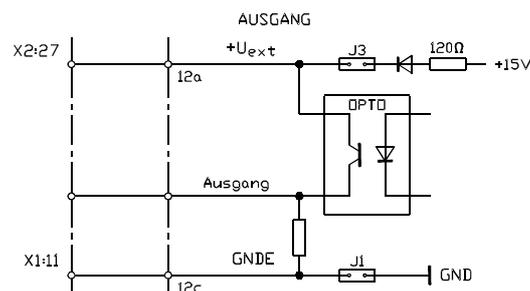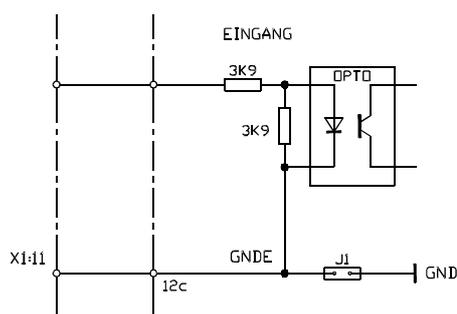


Freigabe >>> aktiv bei positiver Spannung

Jumper SW1 Position 2-3 (Grundeinstellung)


Freigabe -interne Logikspannung

 - interne Logikspannung X1:1 +15V/10mA
- Kontaktkette zwischen X1:1 und X1:2



Freigabe -externe Logikspannung

- Freigabespannung +10 ... +30V X1:2

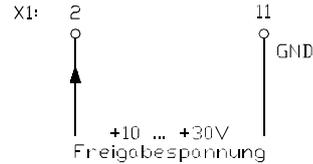


Freigabe >>> aktiv bei Null

Jumper SW1 Position 1-2 (US-Version)


Freigabe -interne Logikspannung

- Logik-Null X1:11
- Kontaktkette zwischen X1:2 und X1:11

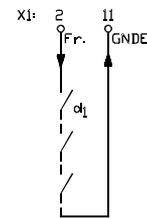

Freigabe -externe Logikspannung

- Freigabespannung 0V X1:2

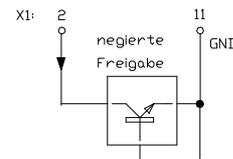

Freigabe einschalten

- Sollwert und Drehzahlregler werden sofort freigegeben.
- LED D1B hell

Freigabe abschalten

Jumper J2 gesteckt (Schnellstop) (Grundeinstellung)

- Sollwert sofort intern auf 0 (abbremsen)
- LED D1B dunkel.
- nach 5 Sekunden >>> Drehzahlregler gesperrt.

Jumper J2 offen (freier Auslauf)

- Drehregler sofort gesperrt.
- LED D1B dunkel.

Beachten:

Jumper SW1 Pos:2-3 >> Freigabe aktiv bei > +10V (Grundeinstellung)
 Pos:1-2 >> Freigabe aktiv bei Null


Endschalter

Endschalter- Eingänge

Freigabe für

- positive Sollwertrichtung LED 1D >>>Kontakt zwischen X2:27 und X1:16
- negative Sollwertrichtung LED 1H >>>Kontakt zwischen X2:27 und X2:32

Endschalter- Funktion	
Kontakt	Funktion
geschlossen	Freigabe>LED hell
offen	Richtungssperre

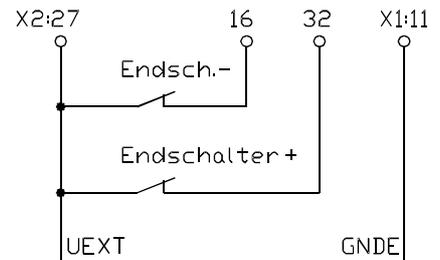

- > Endschalter wird belegt >>> Kontakt offen
- Antrieb bremsst ab

- > Umkehr der Sollwertrichtung
- Antrieb fährt vom Endschalter weg
- Endschalter wird frei >>> Kontakt geschlossen




Achtung:

Ohne Endschalter >>> Verbindung zwischen X2:27, X2:32 und X1:16

Integral-Abschaltung

Funktion - Relaiskontakt	
Kontakt	Drehzahlregler
offen	P-I Regelung
geschlossen	P- Regelung

Funktion - externe Logikspannung	
Spannung X2:31	Drehzahlregler
<2V	P-I Regelung
>10V	P- Regelung

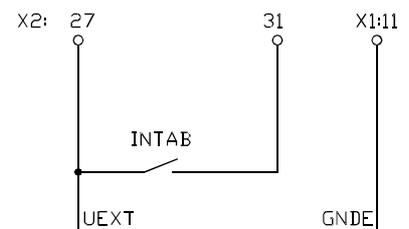

Achtung:

Optimierungshinweise beachten.



Netzausfall- Bremsung

Bremsfunktion

- Sollwert sofort auf Null
- Generatorische Rückspeisung in den Zwischenkreis

3 Installation elektrisch

Sollwert Drehzahl

Spannungsquelle für Sollwerte $\pm 10V$, 10mA

- +10V X1:3
- 10V X1:5
- GND X1:8

Bei interner Spannungsquelle >>> Jumper S11, S12 gesteckt

Sollwerteingänge

- Sollwertspannung maximal $\pm 10V$ =
- Eingangswiderstand 50 k Ω
- Relaiskontakte: Gold- oder Reedkontakte


Sollwertleitungen paarig gedreht und abgeschirmt. Schirmanschluss einseitig.

Anschluss				
Sollwert	Anschluss	Jumper	Funktion	Messpunkt
Sollwert 1	X1:4 (Signal) X1:8 (GND)		direkt	X4:1 X4:10
Sollwert 2	X2:17(Signal) X2:28 (GND)	SW2 1-2 SW2 2-3	direkt Rampe	X4:2 X4:2 X4:10

Jumperstellungen			
Funktion	Jumper	Stellung	Grundeinstellung
Sollwert 1			
Differenzeingang	S12	offen	
mit int. Spannungsquelle	S12	gesteckt	***
Sollwert 2			
Differenzeingang	S11	offen	
mit int. Spannungsquelle	S11	gesteckt	***
mit Rampe (Integrator)	SW2	Pos. 2-3	***
ohne Rampe	SW3	Pos. 1-2	
ohne Sollwert 2	SW2	offen	

Widerstände für Sollwertstrom 0 ... $\pm 20mA$

- Sollwert1 R121 500 Ω
- Sollwert2 R4 500 Ω

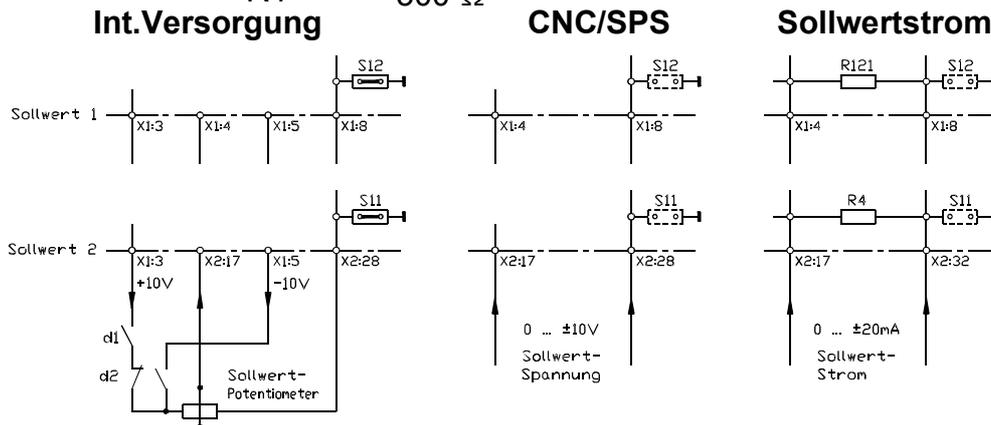

Strombegrenzung extern

Spannungsquelle für externe Stromgrenze
+10V/10mA X1:3

Stellbereich:

0 ... + 5V	>>>	0 bis 100% Gerätenennstrom
0 ... +10V	>>>	0 bis 200% Gerätenennstrom
interne Überstromkontrolle	>>>	max. 5 Sek.

Eingänge

Eingangsspannung maximal +10V


Eingangswiderstand 10 kΩ

Interne Abschwächung mit Potentiometer I_{max1}, I_{max2}


Relaiskontakte: Gold- oder Reedkontakte

Anschluss			
Stromgrenze	Anschluss	Jumper	Messpunkt
positiv	X1:9 (Signal) X1:7 (GND)	S19 offen	X4:3 X4:10
negativ	X1:10 (Signal) X1:7 (GND)	S20 offen	X4:3 X4:10


Int.Versorgung

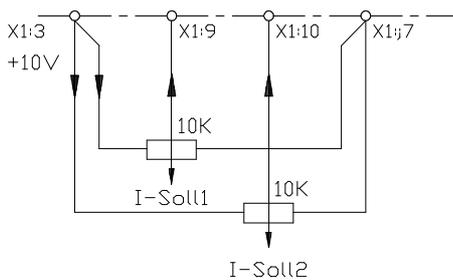

CNC/SPS

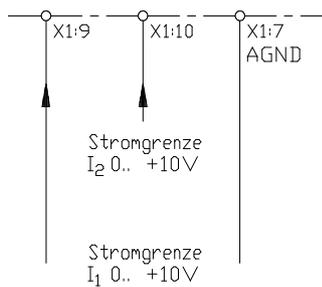

Sollwertstrom

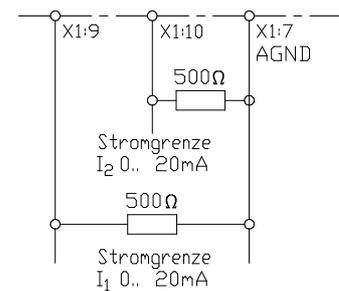

Achtung:

Bei interner Stromgrenzen-Einstellung >>> Jumper S19, S20 gesteckt.



3 Installation elektrisch

Istwert- Anschluss

Anschlusstecker X7

- D-Stecker 15 polig
- Gehäuse metallisierter Kunststoff
- Schirmanschluss am Gehäuse

Kabel: Resolverkabel

3x (2x 0,25 gedrillt und abgeschirmt) + 2x 0,25 geschirmt

Anschlussbelegung X7		
Funktion	Farbe (empf.)	Stift-Nr.
Referenz A (R1)	weiß	X7: 13
Referenz B (R2)	braun	X7: 4
Sinus A (S1)	gelb	X7: 2
Sinus B (S2)	grün	X7: 15
Cosinus A (S3)	rosa	X7: 14
Cosinus B (S4)	grau	X7: 3
Temperatursensor		X7: 6
Temperatursensor		X7: 12

Bei Motoren ohne Thermofühler >>> Brücke Stift 6 nach 12

Inkrementalgeber - Ausgang

Anschlusstecker X8

- D-Stecker 9 polig
- Gehäuse metallisierter Kunststoff
- Schirmanschluss am Gehäuse

Kabel: bis 10m 6x 0,14 + 2x 0,5 geschirmt
> 10m 6x 0,25 + 2x 0,5 geschirmt


Anschlussbelegung X8		
Funktion	Farbe (empf.)	Stift-Nr.
Kanal A	rot	2
Kanal /A	schwarz	9
Kanal B	braun	3
Kanal /B	grün	8
Nullimpuls N	grau	7
Nullimpuls /N	rosa	4
Versorgung +5V, 150mA	violett 0,5	1
Versorgung GND	blau 0,5	5
Temperatursensor	orange	12
Rotorlage 1 (V)	braun	13
Rotorlage 2 (U)	grün	14
Rotorlage 3 (W)	rot	15

Achtung: Motorspezifische Anschlussblätter beachten. Anhang A

Betriebsbereit-Meldung BTB

Relais RL2

Meldekontakt X2:21 - X2:22
 Kontaktwerte max. 48V; 0,5A

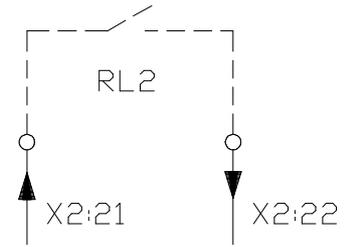

Die Betriebsbereit- Meldung (BTB) meldet der Steuerung (CNC/SPS), dass der Antrieb funktionsfähig ist.

BTB- Meldungen mehrerer Achsen in Reihe schalten.

Verzögerung nach Netzeinschalten >>> max. 1 Sek.

Anzeige

Betriebsbereit	LED D1A hell	Kontakt geschlossen
Fehler	LED D1A dunkel	Kontakt offen

BTB fällt ab bei		
Einzelfehler	BTB- LED D1A	Einzelmeldung- LED
Istwert-Fehler	dunkel	LED D2H hell
Übertemperatur	dunkel	LED D2G hell
Kurzschluss, Erdschluss	dunkel	LED D2F hell
Spannungsfehler	dunkel	LED D2B hell
Zwischenkreis-Fehler	dunkel	LED D2A hell

Achtung:
BTB- Kontakt unbedingt in der CNC/SPS -Steuerung verwenden !



Analoge Messausgänge		
Funktion	Motorstrom	Drehzahl
Anschluss	X2:20 - X2:24	X1:6 - X1:7
Messwert	2,5V = Typenstrom 5,0V = Spitzenstrom unipolar positiv	Tachospannung vor Teiler bipolar
Ausgangs- Widerstand	1 k [☼]	4,7 k [☼]

Meldeausgänge


Logikausgänge mit Optokoppler

- Drahtbruchsicher bei Fehler Ausgang gesperrt.
- Ausgangsspannung 10 ... 30V=
- Ausgangsstrom 5mA
- Ausgangswiderstand 1kΩ

Übersicht Meldeausgänge				
Meldung	Funktion	Ausgang	Anzeige	gespeichert
Zwischenkreis	Netzteilfehler	X1:14	LED 2A	ja
Überlast	blockiert	X2:18	LED 1F	nein
Stillstand	Drehzahl < 1%	X2:25	LED 1E	nein
Übertemperatur	Motor >150°C	X2:26	—	nein
	Kühler > 75°C	X2:26	—	nein
	Kühler > 80°C	X2:26	LED 2G	ja
Vorwarnung	Motor, Kühler zu heiß	X2:19	—	nein
Bezugsmasse	GND	X2:23		

Speicherlöschung:

- Freigabe Aus-Ein Jumper S6 gesteckt (Grundeinstellung)
- Netz Aus-Ein Jumper S6 offen

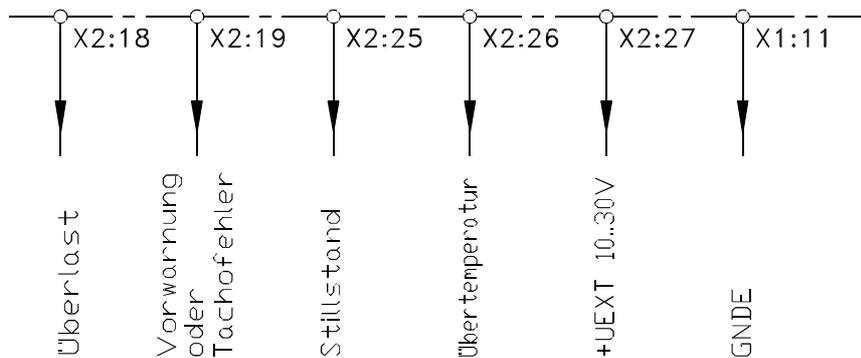

Steueranschlüsse X1, X2

Funktion	Klemmen-Nr	Stecker-Nr. (intern)
+ 15 Volt (für Freigabe)	X1: 1	X11: 32c
Freigabe - Eingang (+10 ... +30 Volt)	X1: 2	X11: 30c
+ 10 Volt (für Sollwert)	X1: 3	X11: 28c
Sollwert 1 - Eingang (Signal)	X1: 4	X11: 26c
- 10 Volt (für Sollwert)	X1: 5	X11: 24c
DC-Tacho - Eingang (Signal)	X1: 6	X11: 22c
DC-Tacho - Eingang (AGND)	X1: 7	X11: 20c
Sollwert 1 - Eingang (AGND)	X1: 8	X11: 18c
Stromgrenze I1 extern	X1: 9	X11: 16c
Stromgrenze I2 extern	X1: 10	X11: 14c
extern GNDE	X1: 11	X11: 12c
-15V (ext. Elektronik)	X1: 12	X11: 10c
Gerätenull GND	X1: 13	X11: 8c
Zwischenkreisfehler	X1: 14	X11: 6c
Verstärkung 1:1	X1: 15	X11: 4c
Endschalter -	X1: 16	X11: 2c
Sollwert 2 - Eingang (Signal)	X2: 17	X11: 32a
Meldung Überlast	X2: 18	X11: 30a
Meldung Temperatur o. Tachofehler	X2: 19	X11: 28a
Strom (I-Ist)	X2: 20	X11: 26a
Betriebsbereit BTB	X2: 21	X11: 24a
Betriebsbereit BTB	X2: 22	X11: 22a
Gerätenull GND (Masse)	X2: 23	X11: 20a
Analog-Gerätenull (AGND)	X2: 24	X11: 18a
Meldung Stillstand	X2: 25	X11: 16a
Übertemperatur	X2: 26	X11: 14a
extern Spannung UEXT	X2: 27	X11: 12a
Sollwert 2 Eingang (AGND)	X2: 28	X11: 10a
Stromsollwert	X2: 29	X11: 8a
+15V (ext. Elektronik)	X2: 30	X11: 6a
Sperre Integral-Anteil	X2: 31	X11: 4a
Endschalter +	X2: 32	X11: 2a

Leistungsanschlüsse X3

Funktion	Klemmen-Nr.	Stecker-Nr.
Zwischenkreis ext. Ballastwiderst.	X3:1	X31: 18, 20 abc
Zwischenkreis +	X3:2	X31: 14, 16 abc
Netz L1	X3:3	X31: 10, 12 abc
Netz L2	X3:4	X31: 6, 8 abc
Netz L3	X3:5	X31: 2, 4 abc
Erde PE	X3:6	
Motor 1	X3:7	X31: 22,24 abc
Motor 2	X3:8	X31: 26, 28 abc
Motor 3	X3:9	X31: 30, 32 abc

Kontrollstecker X4 (Frontplatte)

Funktion	Stecker-Nr.
1. n - Sollwert nach Diff- Verstärker	X4: 1
2. n - Sollwert nach Diff.- Ver. od. Integrator	X4: 2
I - Sollwert	X4: 3
+ 10 Volt	X4: 4
- 10 Volt	X4: 5
I - Istwert	X4: 6
n - Istwert (nach Teiler)	X4: 7
Freigabe	X4: 8
Gerätenull GND	X4: 9, 10

Geberstecker zum Motor X7

Funktion		Farbe	D-Stecker-Nr.
Referenz	A (R1)	weiß	X7: 13
Referenz	B (R2)	braun	X7: 4
Sinus	A (S1)	gelb	X7: 2
Sinus	B (S2)	grün	X7: 15
Cosinus	A (S3)	rosa	X7: 14
Cosinus	B (S4)	grau	X7: 3
Temperatursensor			X7: 6
Temperatursensor			X7: 12


Kabel: 3x (2x 0,25 gedrillt und abgeschirmt) + 2x 0,25 (Temp)
Schirm am Steckergehäuse

Geberstecker zur CNC\SPS X8


Funktion		Farbe	D-Stecker-Nr.
Kanal	A	rot	X8: 2
Kanal	/A	schwarz	X8: 9
Kanal	B	braun	X8: 3
Kanal	/B	grün	X8: 8
Nullimpuls	N	grau	X8: 7
Nullimpuls	/N	rosa	X8: 4
+5V/50mA	extern	violett 0,5	X8: 1
GND	intern/extern	blau 0,5	X8: 5

Motorspezifische Anschlussblätter beachten. (Anhang A).



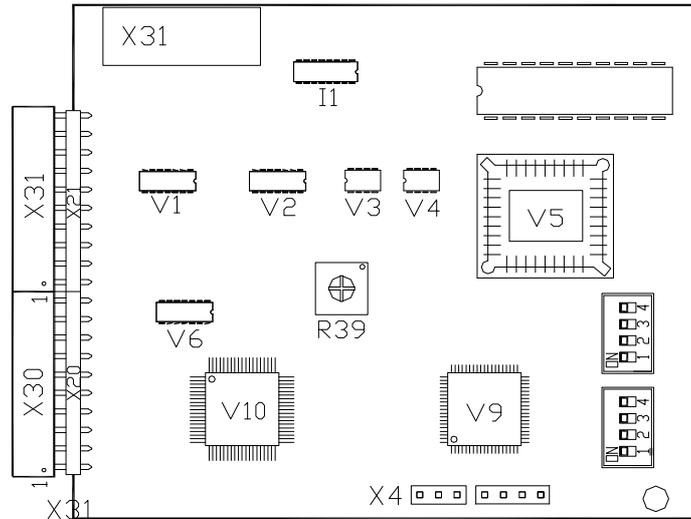


gezeichnet
Grund-
Einstellung
S1

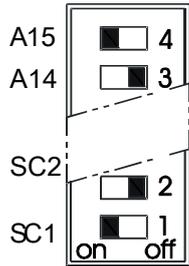

Polzahlanpassung $p = \frac{\text{Motorpolzahl}}{\text{Geberpolzahl}}$



Auflösung


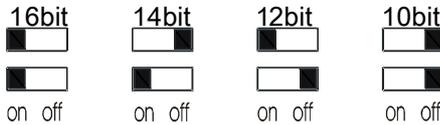


Einstellbereich-max - Potentiometer

	Mit 12bit	3200-4900	6000-9200	7600-11600	10000-12000
	Mit 14bit	800-1200	1500-2400	1900- 2900	2500- 3700



Impulsausgabe

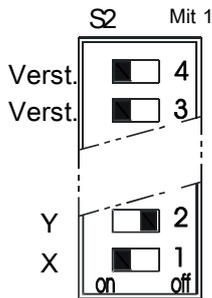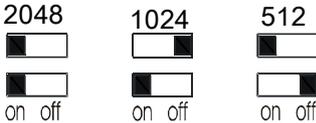

RESO 2-7

Beispiel1
600 Ump
Motor 6pol.
Resolver 2pol.
Auflösung 12bit
Impulse 512



Beispiel2
300 Ump
Motor 8pol.
Resolver 2pol.
Auflösung 14bit
Impulse 2048




S2


S2


Transistor- Servoverstärker TVD6-200RS, TVD6.2-400RS

Bauteilposition

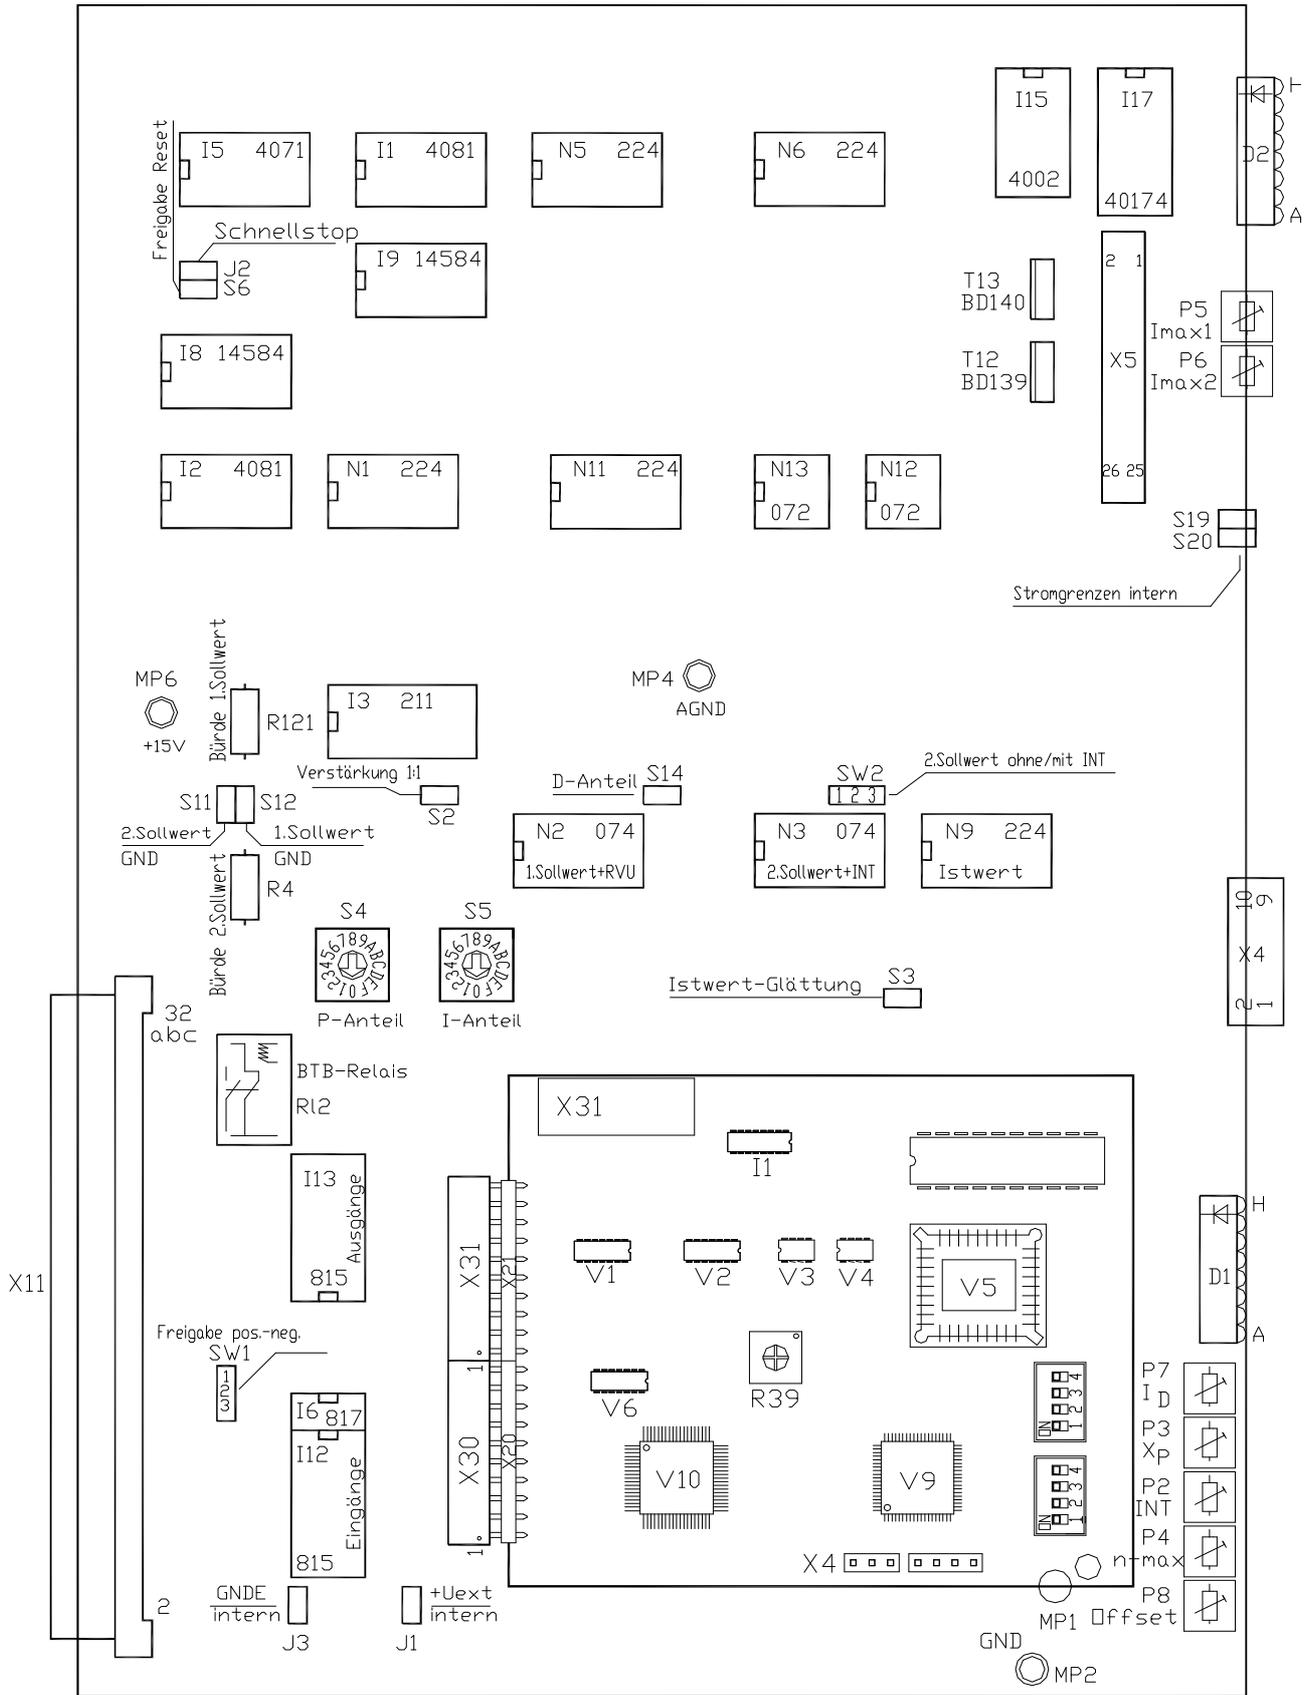

4 Geräteübersicht

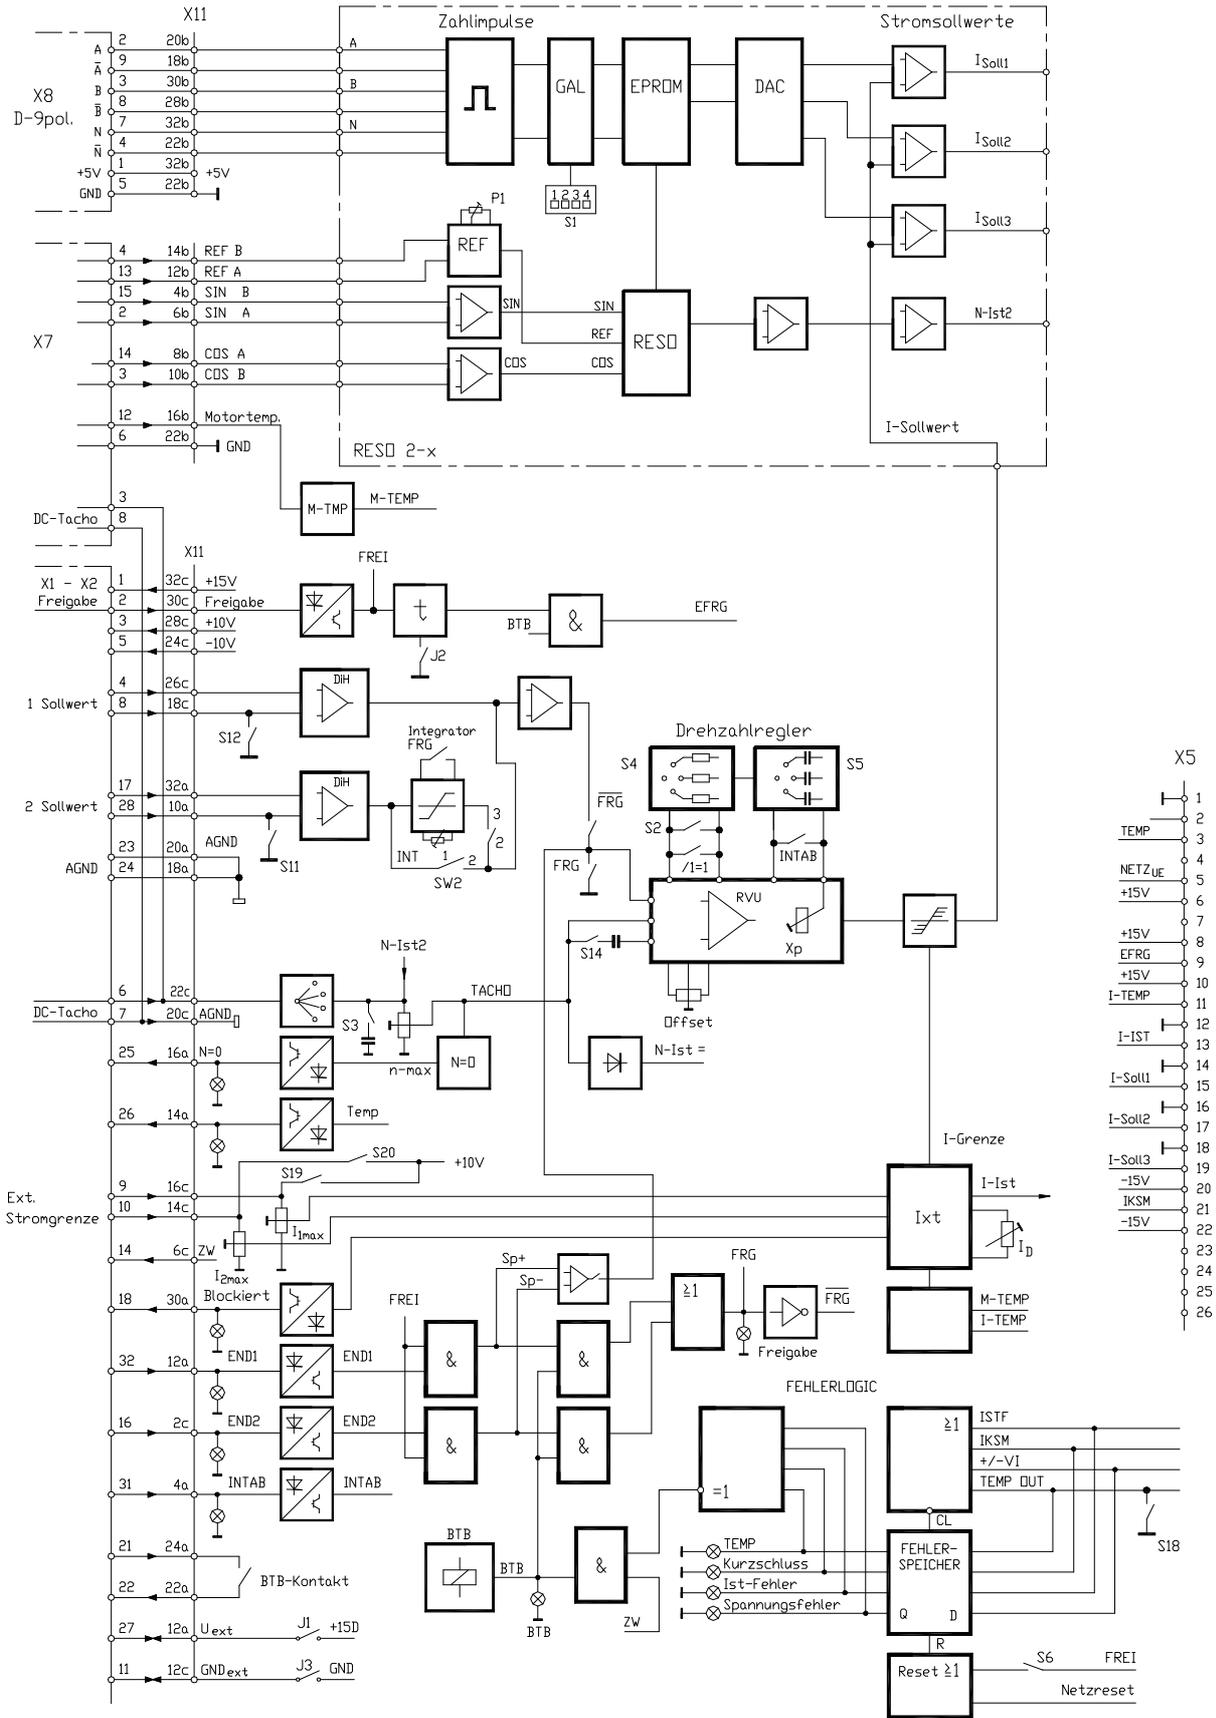

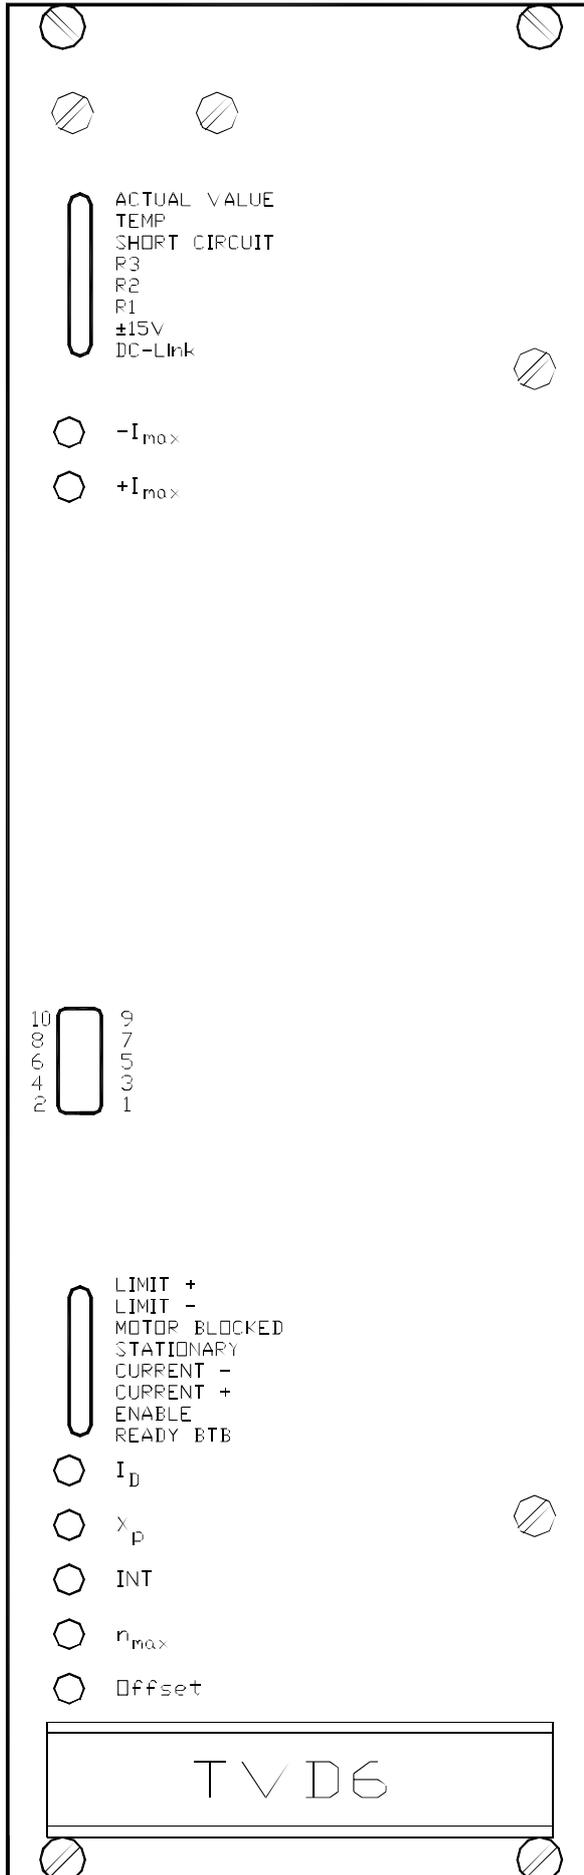

Anzeigen LED 2x

Istwert- Fehler
 Temperatur- Fehler
 Kurzschluss
 Rotorlage 3
 Rotorlage 2
 Rotorlage 1
 Spannungsfehler
 Zwischenkreis- Fehler

Einstellpoti

Stromgrenze I_{max-}
 Stromgrenze I_{max+}

Kontrollstecker X4

- | | |
|----|--------------------------------|
| 1 | 1.Sollwert n. Diff.-Verstärker |
| 2 | 2.Sollwert n. Integrator |
| 3 | Stromsollwert |
| 4 | + 10V |
| 5 | - 10V |
| 6 | Strom - Istwert |
| 7 | Drehzahl - Istwert |
| 8 | Freigabe |
| 9 | frei |
| 10 | Gerätenull GND |

Anzeigen LED 1x

Endschalter +
 Endschalter -
 Überlast- Blockiert
 Stillstand
 Stromrichtung -
 Stromrichtung +
 Freigabe
 Betriebsbereit BTB

Einstellpoti

I_D Dauerstromgrenze
 λ_p Verstärkung
 INT Integrator- Zeit
 n_{max} Drehzahl
 Offset Nullpunkt

Einstellfunktionen

Funktion	Bauteil
Istwertabgleich Resolver	Poti P4 (nmax)
Stromgrenze intern	Jumper S19, S20 Poti P5 (I _{max1}), S19 Poti P6 (I _{max2}), S20
Stromgrenze extern	Poti P5 (I _{max1}) Poti P6 (I _{max2})
Dauerstrom	Poti P7 (ID)
Integrator	Jumper SW2(2-3) Poti P2 (INT)
Verstärkung P-Anteil	Binärschalter S4 Poti P3 (Xp)
Verstärkung I-Anteil	Binärschalter S5
Nullabgleich	Poti P8 (Offset)

Steckjumper

Funktion	Jumper-Nummer
1. Sollwerteingang Nullbezogen	S 12
2. Sollwerteingang Nullbezogen	S 11
Rampen 2.Sollwert ein/aus	SW2 2-3/1-2
Istwert - Differenzierung	S 14
Istwert - Glättung	S 3
Stromgrenze 2 intern	S 19
Stromgrenze 1 intern	S 20
Verstärkung 1=1	S 2
ext. +UL = int. +15V	J 1
ext GND = int. GND	J 3
Schnellstop (Verz. Reglersperre)	J 2
Istwert bl-Tacho	J 4
Freigabe - Reset	S 6
Freigabe pos./neg. Logik	SW1 2-3/1-2

LED- Anzeigen

Funktion		Leuchtdioden-Nr.
Regelelektronik		
Endschalter +		LED H
Endschalter -		LED G
Blockiert		LED F
Stillstand		LED E
Drehzahlreglerausgang -		LED D
Drehzahlreglerausgang +		LED C
Freigabe Sollwert		LED B
Betriebsbereit BTB		LED A
Leistungsteil		
Istwert- Fehler	gespeichert	LED H
Temperatur	wahlweise	LED G
Kurzschluss	gespeichert	LED F
Rotorlage R3		LED E
Rotorlage R2		LED D
Rotorlage R1		LED C
Spannungsfehler	gespeichert	LED B
Zwischenkreis- Fehler	nicht gespeichert.	LED A

Einstellhinweise

Einstellungen

- nur durch geschultes Personal
- Sicherheitsvorschriften beachten
- Einstellreihenfolge beachten



Voreinstellungen

Istwert	>>>	Jumper,	Netzwerke
Sollwert-Eingänge,	>>>	Jumper,	Differenzeingang
Logik-Ein-Ausgänge	>>>	Jumper,	int.\ext. Versorgung
P-I Parameterschalter	>>>	Jumper,	Schalter

Optimierung

Istwert-Abgleich	n _{max} Einstellung
Stromregler	Werkseitig eingestellt (P- oder PI-Regler)
Stromgrenzen	I _{max} , I _D - Einstellung
Drehzahlregler	P-I-Schalter, X _p - Einstellung
Steilheitsbegrenzer	INT- Einstellung (nur Sollwert 2)
Nullpunkt	Offset- Einstellung
Wegregler- Lageregler	in der CNC\SPS - Steuerung

Achtung:

Regelkreise immer von innen nach außen optimieren.

Reihenfolge: Stromregler>>Drehzahlregler>>Lageregler (CNC\SPS)

Messwerte

Kontrollstecker X4

Messwert	max. Wert	Messpunkt
Sollwert 1 nach Eingangsverstärker	±10V	X4:1
Sollwert 2 nach Eingangsverstärker	±10V	X4:2
Stromsollwert (Regelfunkt. Drehzahlregler)	±10V	X4:3
Stromistwert unipolar	+ 5V	X4:6
Drehzahl-Istwert nach Teiler	± 5V	X4:7

Funktion		Sollwert 1	Sollwert 2
Eingangsverstärkung	fest	1	1
Eingangsspannung	max.	±10V=	±10V=
Differenzeingang	Jumper	S12 offen	S11 offen
Eingang bezogen auf GND	Jumper	S12 gesteckt	S11 gesteckt
Eingang Signal		X1:4	X2:17
Eingang GND		X1:8	X2:28
Messpunkt Kontrollstecker		X4:1	X4:2
Messwert	max.	±10V=	±10V=
Integratorfunktion		nicht vorhanden	Jumper SW2

Eingang bezogen auf GND

bei Potentiometersollwert
mit Interner Versorgungsspannung
Jumper S11, S12 gesteckt
GND- Anschluss beachten

Differenzeingang

bei Sollwert von SPS/CNC
Fremdsollwert
Jumper S11, S12 offen
Signal- und GND -Anschluss tauschbar
Grundeinstellung

Beide Sollwerte angeschlossen:

- Sollwert1 und Sollwert 2 werden intern addiert.
- Vorzeichen beachten.
- Summe der Sollwerte nicht über ±10Volt.

Nur bei Sollwert 2

-Hochlauf und Bremsrampe -Linear-Integrator

Sollwert 2	Jumper	Poti	Bereich
ohne Integrator	SW2 Pos. 1-2	—	—
mit Integrator	SW2 Pos. 2-3	INT(P2)	0,1 bis 4,5 Sek.
ohne Sollwert 2	SW2 offen	—	—

Sollwertstrom

Sollwert aus Fremdstrom- Quelle 0 bis ±20mA
interne Bürdewiderstände für 0 bis max. ±10V

Sollwert1 Widerstand R121
Sollwert 2 Widerstand R4

Widerstandswert [Ω] = Sollwertspannung / Sollwertstrom (max. 500 Ω)

Achtung:

Sollwertstrom 4 bis 20mA nicht verwenden.



5 Einstellungen

Drehzahl-Istwert

Achtung:

Unbedingt die motorspezifischen Anschlussblätter verwenden.
siehe Anhang A



Grobeinstellung

siehe Seite 29

Feineinstellung

mit Potentiometer n_{max} (P4)

bei Sollwert von Potentiometer:

bei 1V Sollwert auf 10% Maximaldrehzahl abgleichen

bei 10V Sollwert auf 100% feinabgleichen.

bei Sollwert von CNC\SPS:

bei 0,8V Sollwert auf 10% Maximaldrehzahl abgleichen.

Drehrichtung

Sollwertpolarität am Differenzeingang tauschen.

Strombegrenzung		
Spitzenstrom	Bereich 0 bis 200% Nennstrom Rückstellzeit maximal 5 Sek.	Poti P5/P6
Dauerstrom	Bereich 5 bis 100% Nennstrom	Poti P7

Intern zurückstellende Stromgrenzen		
Stromgrenze	Funktion	Grenze
Überlast	Zeit	Dauerstrom
Kühlkörper	Temperatur	50% Nennstrom
Motor	Temperatur	50% Nennstrom
Die kleinste Stromgrenze ist wirksam!		

Spitzenstrom			
Einstellung	Eingang	Jumper	Poti
Stromgrenze intern (Grundstellung)			
I _{max1}		S19 gesteckt	I _{max1} (P5)
I _{max2}		S20 gesteckt	I _{max2} (P6)
Stromgrenze extern			
I _{max1}	X1:9 0 ... +10V	S19 offen	I _{max1} (P5)
I _{max2}	X1:10 0 ... +10V	S20 offen	I _{max2} (P6)
Die externe Stromgrenzenspannung kann intern mit den I _{max} - Potentiometer abgeschwächt werden			

Dauerstrom

Motorschutz-Einstellung für beide Momentenrichtungen auf Motor-Nennstrom mit Potentiometer I_D (P6)

Einstellwerte messen:

- Motor nicht anschließen
- Sollwert vorgeben und Freigabe >> Aus-Einschalten
- Messwert an Kontrollstecker X4:3 (5V=Nennstrom)

Sollwert	Messwert I _{max} (2 Sek.)	Messwert I _D
+5V	0 bis max.10V	0,25 bis max. 5V
-5V	0 bis max.10V	0,25 bis max. 5V

Stromistwerte

Messwert an Kontrollstecker X4:6 >>> I_{max} = 0 bis +5V, I_D = 0,12 bis +2,5V

Achtung:

für exakte Drehmomentregelung:

- werkseitige Einstellung von P- auf PI-Regelung im Stromregler.
- bei Bestellung angeben




5 Einstellungen

Drehzahlregler- Beschaltung

- zwei 16 - stelligen Binärschaltern S4, S5
- Verstärkungspotentiometer P3 (XP)
- D - Anteil mit Jumper S14
- Bei Geräteaustausch >>> Einstellwerte übernehmen.


Grundeinstellung

- Binärschalter S4 und S5 auf Position 4
- Verstärkungs- Poti XP auf 50%
- kein D- Anteil, Jumper S14 offen
- optimal für die meisten Antriebe.

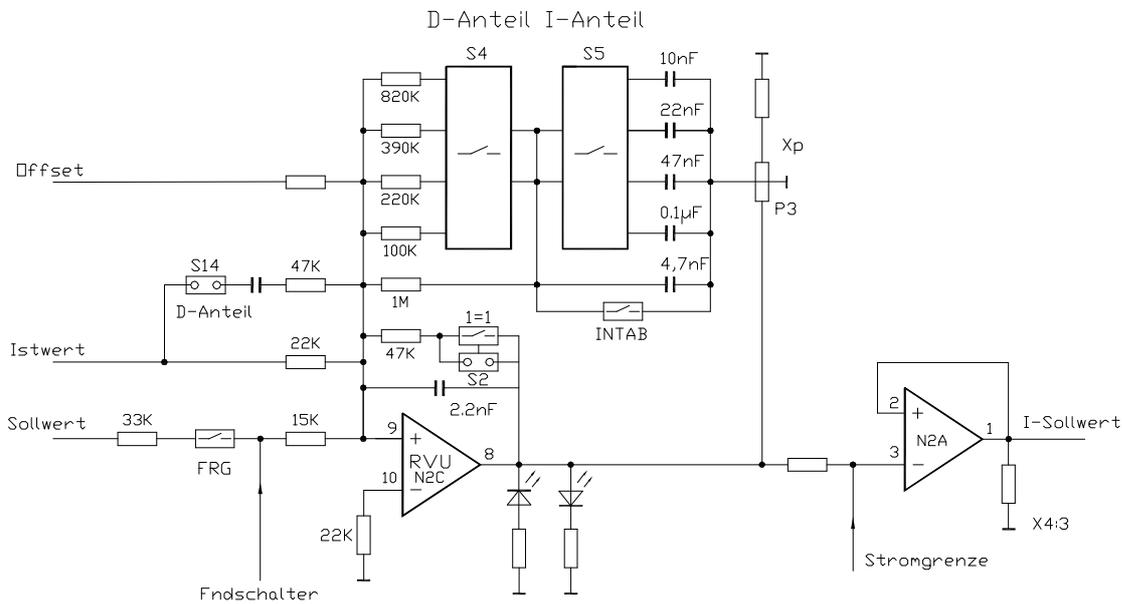

Einstellung Proportional-Anteil mit Binärschalter S4																
Schalter S4																
Stellung	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
R-Wert k*	1000	450	280	209	180	148	123	107	90	82	73	67	64	59	55	52

Einstellung Integral-Anteil mit Binärschalter S5																
Schalter S5																


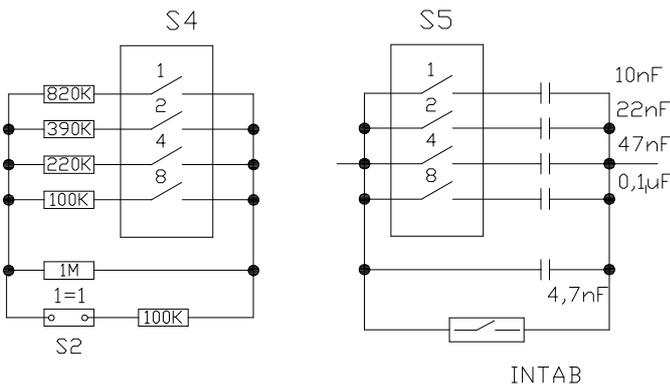


Achtung:
Mit dem Eingang INTAB (X2:31) kann der I-Anteil abgeschaltet werden.




Proportionalverstärkung

Funktion Binärschalter S4 Funktion Potentiometer X.

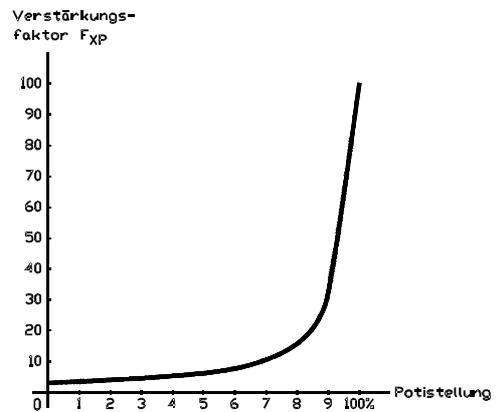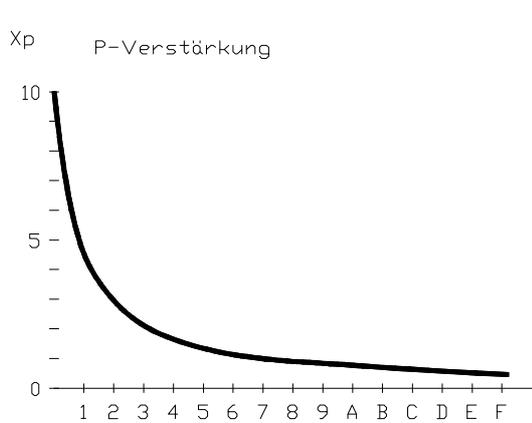

$$\text{Proportionalverstärkung} = X_p \times F_{xp}$$

Einstellung mittels Oszilloskop

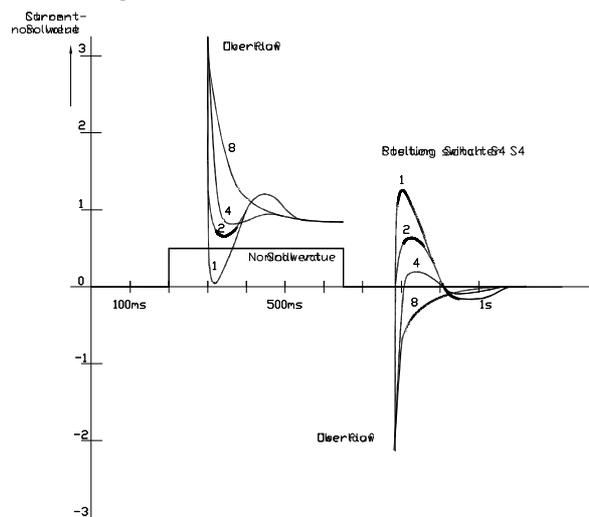

Messwert

- Sollwertsprung $\pm 0.5V$
- Eingang INTAB X2:31 aktiviert

Einstellen


- Sollwert X4:1
- Regelantwort
- Stromsollwert X4:3

Wirkung D-Anteil

- Istwert-Differenzierung
- Jumper S14 gesteckt

Achtung:

Bei Lageregelung (CNC/SPS)
D-Anteil **nicht** verwenden.

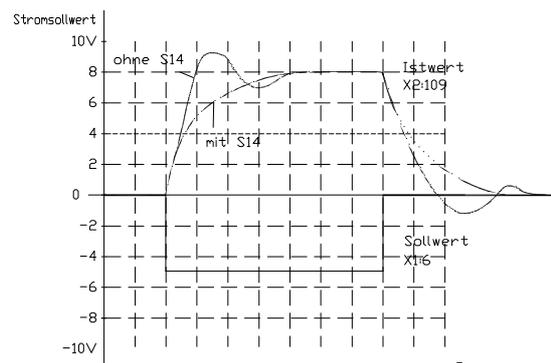

Einstellen ohne Messmittel

Motor anschließen,

- Sollwert = 0
- XP = 50%
- Schalter S4 = Stellung 4
- Schalter S5 = Stellung 4

Regler freigeben,

Potentiometer Xp rechtsdrehen bis der Antrieb schwingt.

Wird keine Schwingung erreicht

- Schalter S4 auf kleinere Werte zurückstellen
- mit Xp Potentiometer auf Schwingen einstellen
- Potentiometer Xp linksdrehen bis die Schwingung abklingt,
- Xp- Poti noch 2 Stellungen weiter nach links drehen.

Schalter S5 so einstellen, dass der Antrieb bei einem Sollwertsprung von 50% nach ca. zwei Schwingungen ruhig läuft.

Antriebsverhalten:	
Verstärkung zu klein	Verstärkung zu groß
langwellige Schwingungen 1... 0,1Hz	kurze Schwingungen 30 ... 200Hz
lange Überschwinger	rüttelt >beim Beschleunigen
überfährt Zielposition	rüttelt >beim Bremsen und in Position

Achtung:

Beim Betrieb mit CNC\SPS - Steuerungen

bei maximaler Geschwindigkeit >>> Drehzahlsollwert bei 8 bis 9V



Grundeinstellung

Vor Inbetriebnahme Anschlüsse überprüfen

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Netzanschluss (TVD6-200-RS) | Klemmen X3:3, X3:4, X3:5 max. 230V~ |
| (TVD6.2-400-RS) | Klemmen X3:3, X3:4, X3:5 max. 400V~ |
| - Schutzleiter | Erdschraube am Gehäuse |
| - Motoranschluss | Klemmen X3:7, X3:8, X3:9 |
| - Motor-Erdanschluss | Klemme X3:6 |
| - Option | |
| - externer Ballastwiderstand | Klemmen X3:1 und X3:2 |
| - Sicherungsart, Sicherungswert | |
- Anschlusshinweise Seite 12 beachten.



Geberanschluss X7 motorspezifisches Anschlussblatt beachten
(Siehe Motoranschlüsse - Seite 53-55).

Grundanschluss Leistungsanschlüsse

- | | |
|------------------------|---|
| - Schutz Erde | |
| - Netz (TVD6-200-RS) | 1x oder 3x 230V~ |
| - Netz (TVD6.2-400-RS) | 1x oder 3x 400V~ |
| - Motor | 3x Motorleitung + Schutzleiter + Schirm |
| - Geberanschluss | motorspezifisches Anschlussblatt beachten |

Grundanschluss Steueranschlüsse


- | | |
|-------------|---|
| Freigabe | Kontakt zwischen X1:1 und X1:2 |
| Sollwert | Signal X1:4, GND X1:8 |
| Endschalter | Endschalter an X1:16 und X2:32
oder Brücke X2:27 nach X1:16, X2:32 |

Grundeinstellung für erste Inbetriebnahme


Schalter	S4	P- Verst.	Stellung 4
Schalter	S5	I-Anteil	Stellung 4
Potentiometer	Imax1	Spitzenstrom	10%
Potentiometer	Imax2	Spitzenstrom	10%
Potentiometer	ID	Dauerstrom	100%
Potentiometer	Xp	Verstärkung	50%
Potentiometer	INT	Integrator	linksanschlag
Potentiometer	nmax	Drehzahl	linksanschlag

Jumper	offen	gesteckt
	S2, S14	J1, J2, J3, J4 S3, S6, S11, S12, S19, S20
	SW1 Pos.1-2	SW1 Pos.2-3
	SW2 Pos.1-2	SW2 Pos.2-3

6 Inbetriebnahme

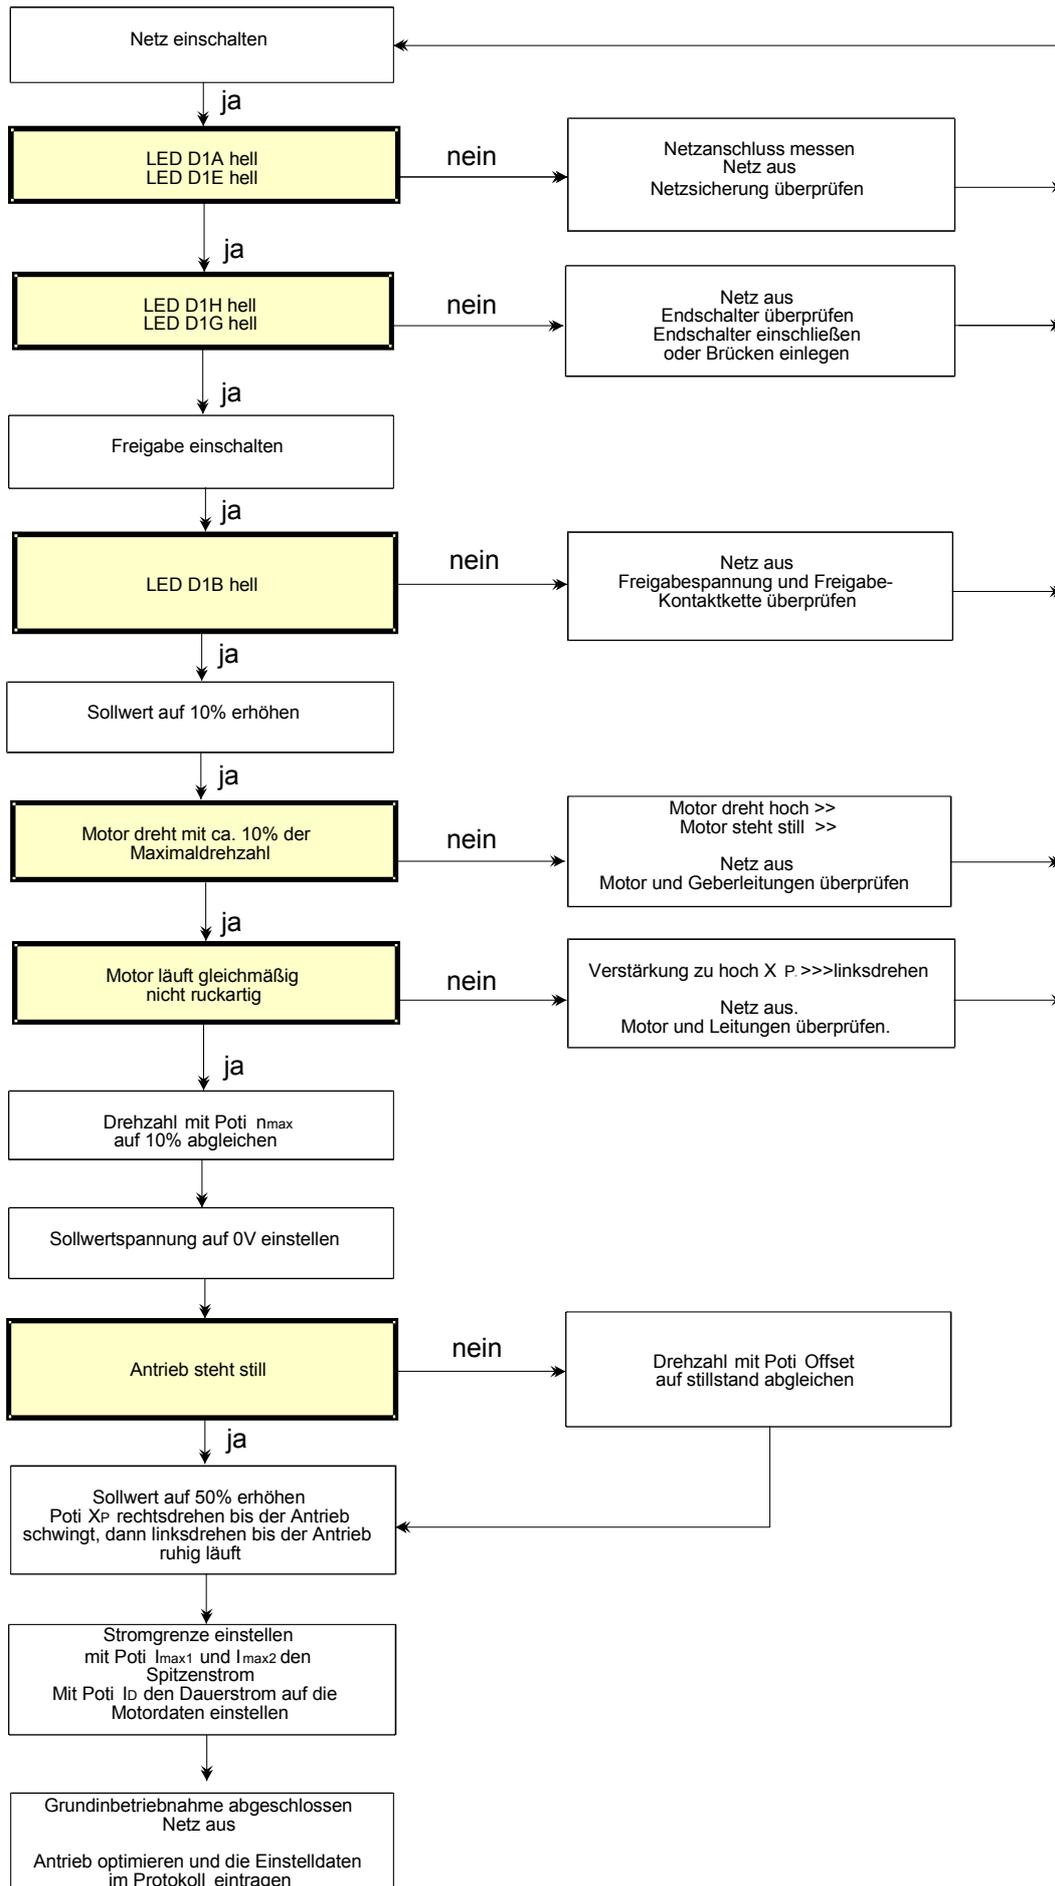


LED - Funktionsanzeigen

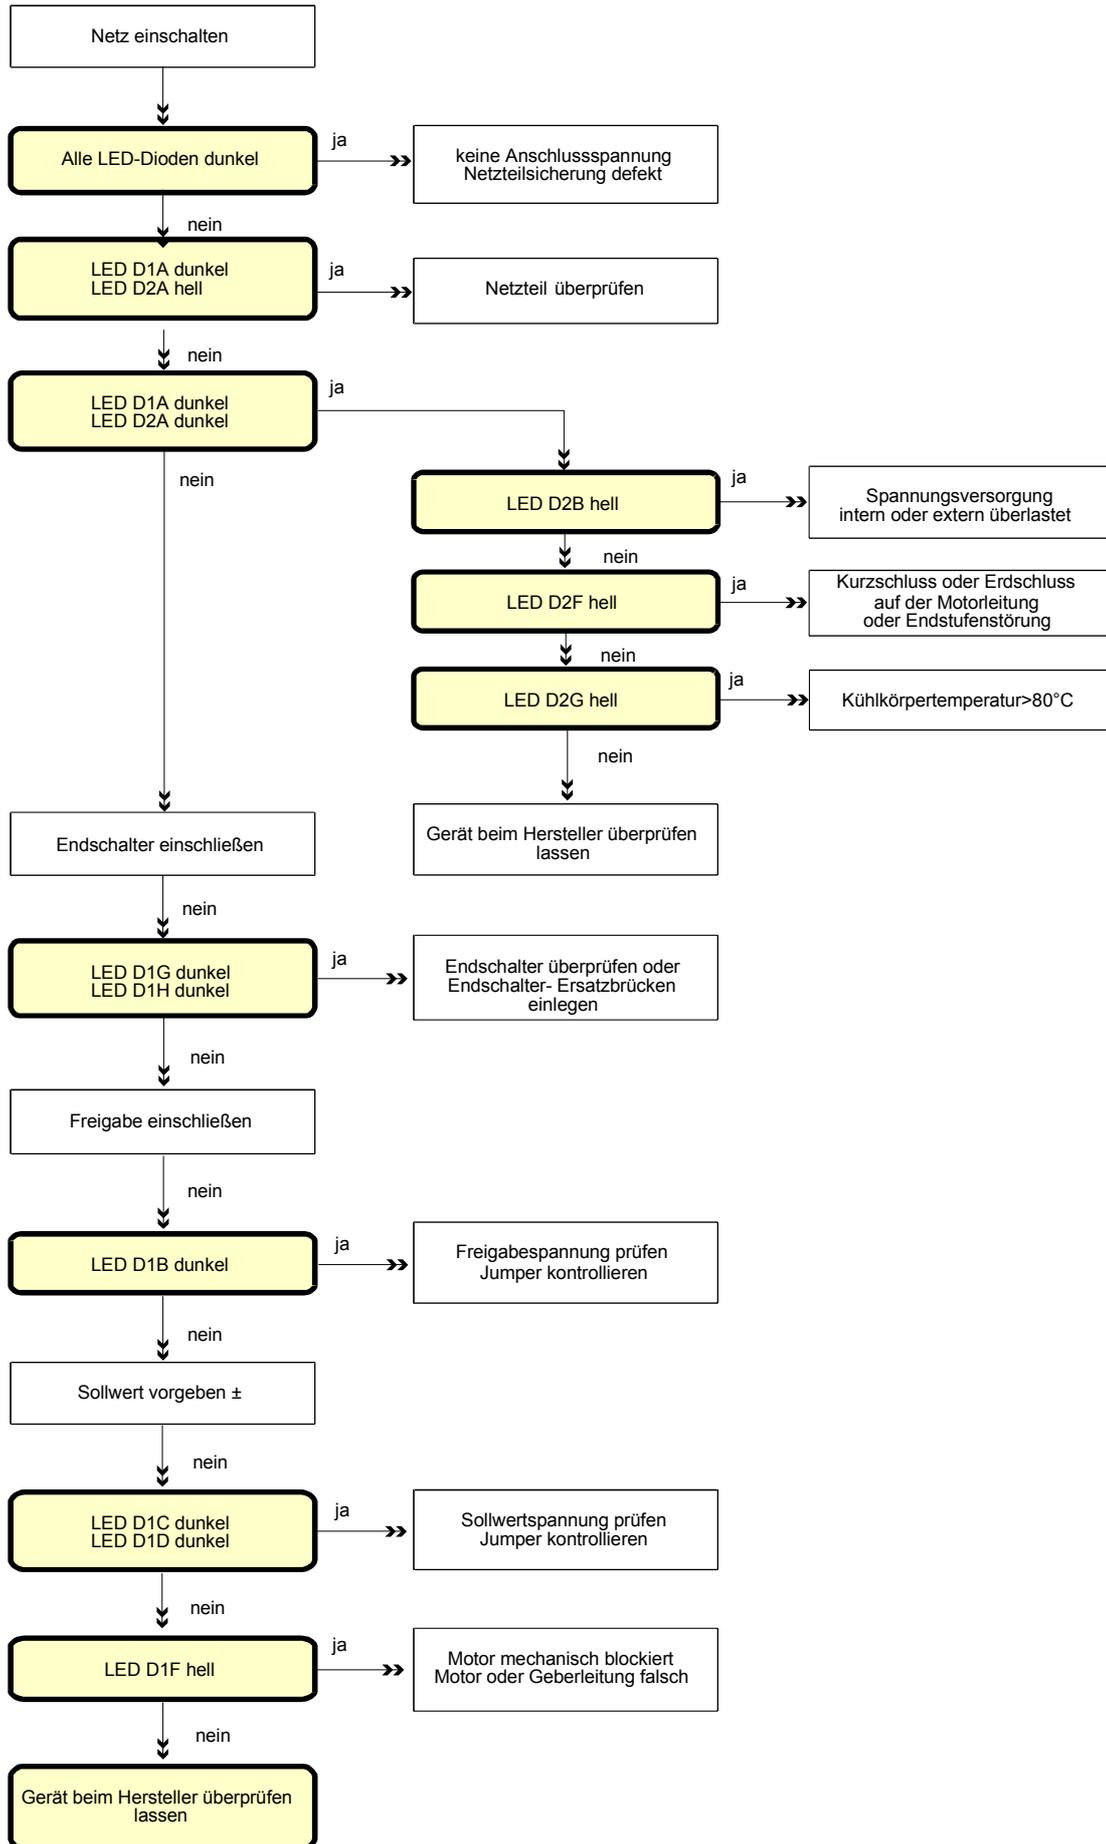


Funktionsfehler	
Fehler	Ursachen
Motor steht auf einer Position fest, läuft ruckartig oder schwingt auf einer Position	Resolversignale oder Motorkabel Anschlussadern vertauscht oder unterbrochen.
Motor läuft hoch	Motor- oder Resolver- Kabeladern im Drehfeld 120° vor- oder nacheilend
Motor läuft unruhig	Resolveranschlüsse vertauscht oder unterbrochen Verstärkung zu hoch. Sollwertstörungen
Netzteil schaltet beim Bremsen auf Störung LED D2-A leuchtet	Bremsenergie zu hoch
Netzteil schaltet beim Einschalten auf Störung LED D2-A leuchtet	Anschlussphase fehlt oder die Netzspannung ist zu nieder
Verstärker schaltet auf Störung	Übertemperatur, Phasen- oder Erdkurzschluss. BTB- Fehler
Drehzahl lässt sich mit Poti n_{max} nicht einstellen	Widerstand R19 oder Schalterstellung S1-1,S1-2 falsch (auf RESO2-x)

Funktionsdiagramm Kontrollstecker X4


TVD6 – Signalplan Messbuchse X4

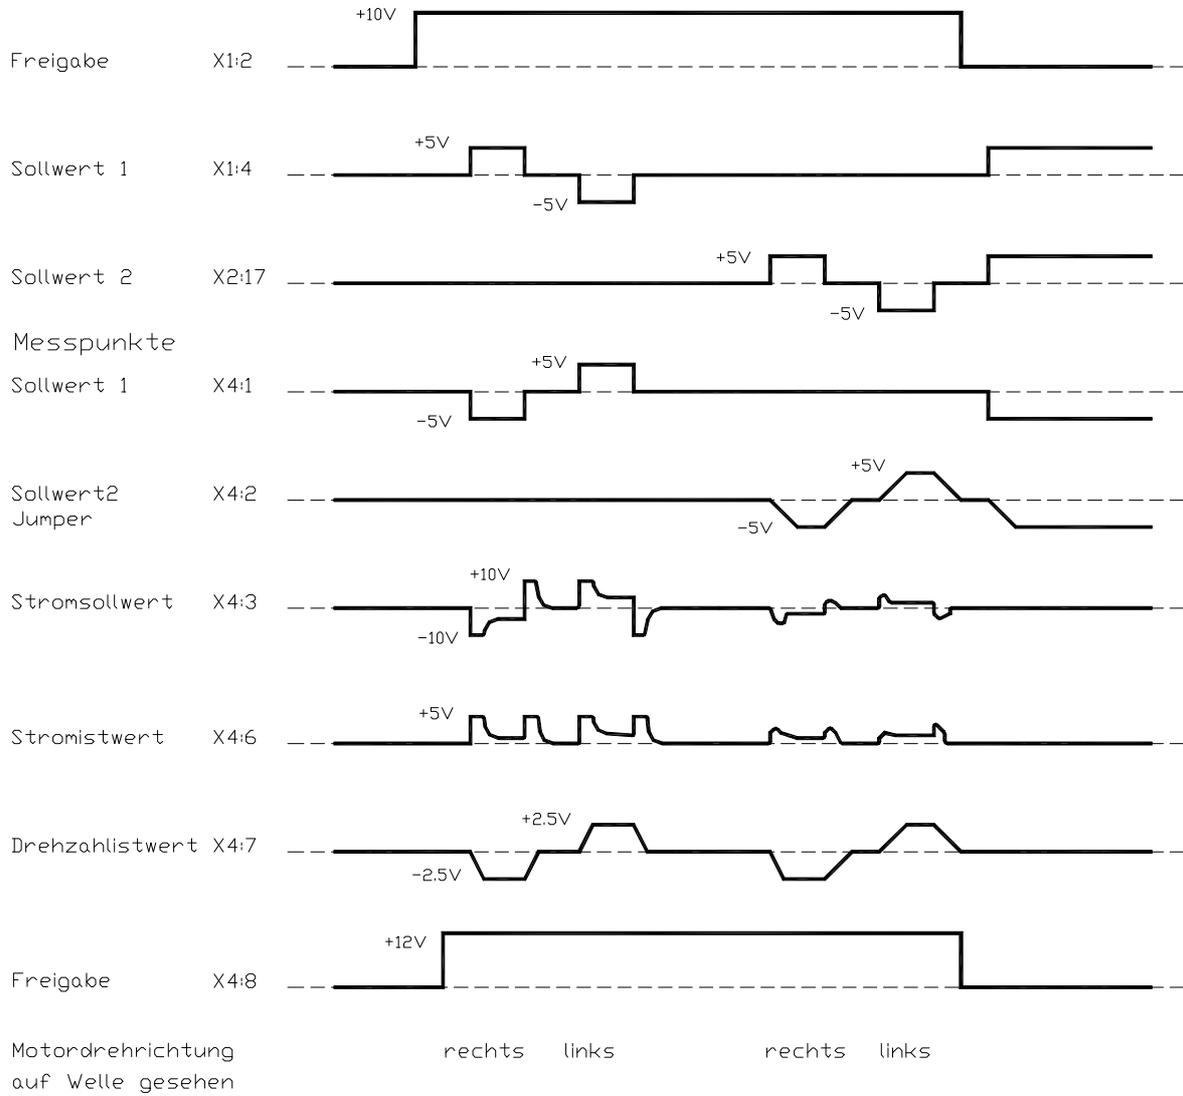

7 Fehlersuche

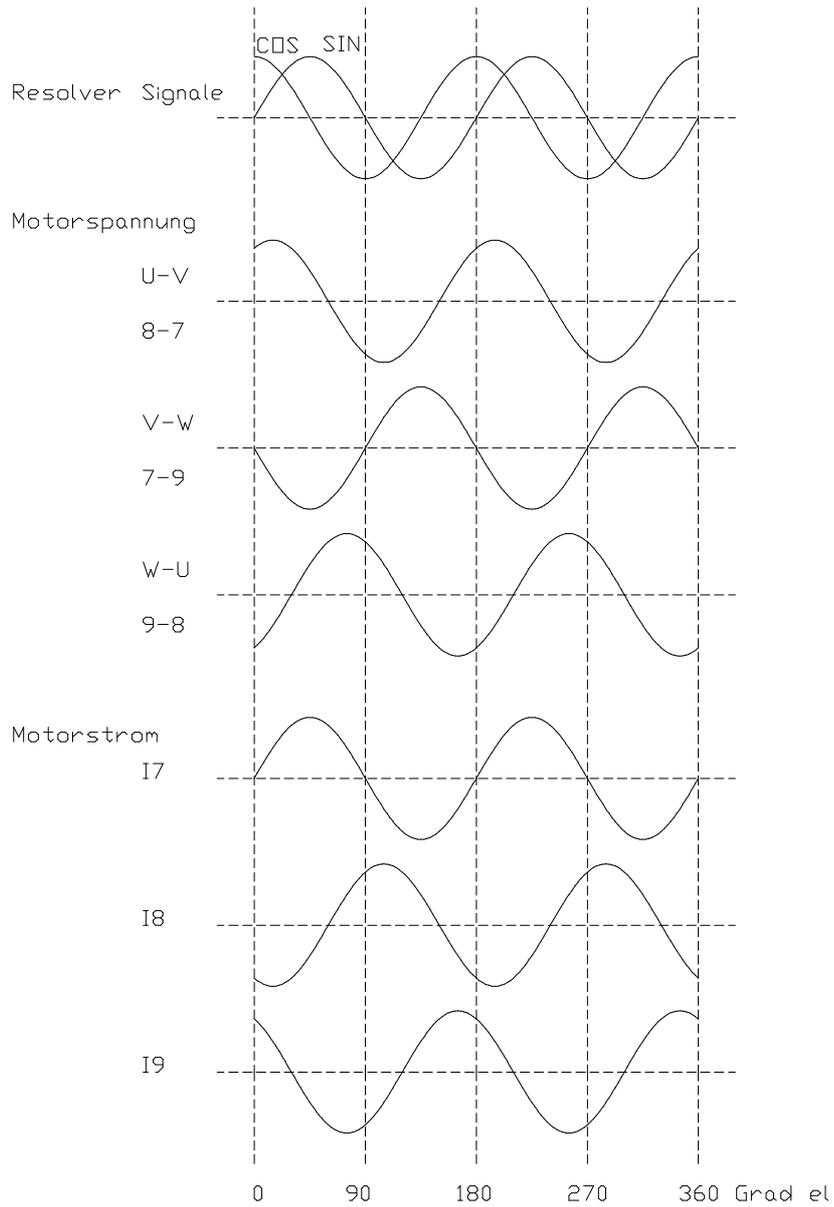

Inkrementalausgänge
D-Stecker X8
GND = X8:5
+5V = X8:1

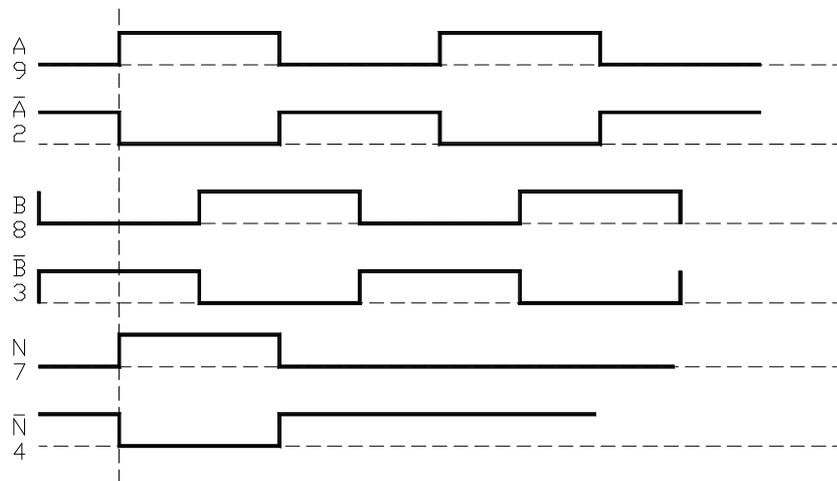

Garantie

Die Stegmaier-Haupt GmbH gewährleistet, dass das Gerät frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Die Werte der Vor- und Endkontrollen in der Qualitätssicherung werden mit der Geräteseriennummer archiviert.

Die Garantiezeit beginnt ab Geräteauslieferung und dauert ein Jahr.

Unsere Firma übernimmt keine Garantie für die Eignung des Gerätes für irgendeine spezielle Anwendung.

Für Mängel der Lieferung, wozu auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften gehört, haftet unsere Firma nur in der Weise, dass bei Einsendung ins Herstellerwerk unentgeltlich nachgebessert oder bei Notwendigkeit Ersatz geliefert wird.

Diese Mängelhaftung ist ausgeschlossen, wenn seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäße Instandsetzungsarbeiten vorgenommen werden, wenn Mängel durch Nichtbeachtung der, der Lieferung beiliegenden Betriebsanleitung (MANUAL), durch Nichtbeachtung der elektrischen Normen und Vorschriften, unsachgemäß Behandlung oder durch Natureinwirkungen entstehen.

Folgeschäden

Alle weitergehenden Ansprüche auf Wandlung, Minderung und Ersatz von Schäden irgendwelcher Art, insbesondere auch Schäden, die nicht am Gerät von uns entstanden sind, sind ausgeschlossen.

Folgeschäden, die auf Grund von Fehlfunktionen oder Mängel des Gerätes in der Maschine oder Anlage entstanden sind, können nicht geltend gemacht werden.

Dies gilt nicht, soweit gesetzlich zwingend gehaftet wird.

Manualhinweise

Änderungen der in diesem MANUAL enthaltenen Informationen sind vorbehalten.

Alle Anschlusshinweise dienen der allgemeinen Information und sind unverbindlich.

Es gelten die örtlichen gesetzlichen Vorschriften sowie die Bestimmungen der Normen.

Wir übernehmen weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendwelche Haftung für die in diesem MANUAL dargestellten Produktinformationen, weder für deren Funktionsfähigkeit noch deren Eignung für irgendeine spezielle Anwendung.

Alle Rechte vorbehalten.

Vervielfältigung, Verbreitung und Übersetzungen sind, unter Ausschluss jeglicher Haftung der Stegmaier-Haupt GmbH, erlaubt.

Kunde: **Maschinen-Nr.**

Gerät: **Serien-Nr.**

Anschlussspannung [V=, V~].

Eingänge

Freigabe	Kontakt ?	Spannung [V=]
Sollwert 1	Art	Spannung [V=]
Sollwert 2 Zusatz	Art	Spannung [V=]
Stromsollwert I _{max1} extern		Spannung [V=]
Stromsollwert I _{max2} extern		Spannung [V=]

Einstellungen Drehzahlregler

Istwert- Grobabgleich



DC-Tacho S9 Stellung

Schalterstellungen

P-Anteil S4 Stellung
 I-Anteil S5 Stellung

Poti- Stellungen

Drehzahl	n _{max}	P4	Stellung
Spitzenstrom	I _{max1}	P5	Stellung
Spitzenstrom	I _{max2}	P6	Stellung
Dauerstrom	I _D	P7	Stellung
Integrator	INT	P2	Stellung
Verstärkung	X _P	P3	Stellung
Offset	Offset	P8	Stellung

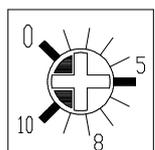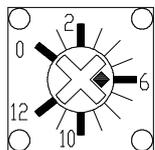

Jumper (Steckbrücken) Lötjumper

gesteckt Nr.

offen Nr.

Einstellung Leistungsteil

Stromreglerverstärkung

Widerstände Stromregler [k Ω].....

Messwerte

Motorspannung max. [V~] 3x

Motorstrom spitze [A~] 3x

Motorstrom dauernd [A~] 3x

DC-Tachospaltung max. [V=]

Beschleunigung [V/ms]

Bremmung [V/ms]

Motordaten

Typenschildangaben

Hersteller

Type Seriennummer

Motorspannung [V~] Motorstrom [A~]

Bremse [V] Lüfter [V]

10 Motoranschlüsse

Geberanschluß für AC-Synchron-Servomotoren mit Resolver

MOTOR	ABB-Motoren 861-865	AEG-MT-Motoren Motor M21 in 2pol. Resolver	Motor DIERKING AC-Servomotoren	EMDD-EC Motor mit Resolver	ATS Motor mit Resolver	Motor HAUSER MOK15 MOK6
Motoranschluß TVD3 X3 AS/DS X10 X3 3 — 7 — M1 — 9 2 — 8 — M2 — 8 1 — 9 — M3 — 7	W V U F D E I J BR TEMP	V U W 3 2 1 BR TEMP	V U W 3 2 1 BR TEMP	W V U BR TEMP	W V U BR TEMP	2 3 1 BR TEMP
MOTOR-Stecker Elektronikanschluß Resolver X7 Referenz Sinus Cosinus Thermo Thermo Schirm am Steckergehäuse 15polig UNITEK D-Stecker ohne Thermo Brücke X7:12 nach X7:6	G V U F D E I J BR TEMP EML-121-12pol.	O5 O6 O4 O3 V2 U1 PE violett schwarz braun	rot-weiß gelb-weiß gelb blau rot schwarz Thermokontakt Ref.+ sin.+ cos.+	rot-weiß gelb-weiß gelb blau rot schwarz Thermokontakt	rot-weiß weiss blau gelb schwarz rot Thermokontakt	CANNON E20-155-44-4B Sourian 8GM-DM 2-6p 018 B A D P E C S T 2 (Ref.+) 1 5 (sin.+) 6 4 (cos.+) 3 7 8 (Thermokontakt)
Geberkabel abgeschirmt 3x2x0,25 + 2x0,25	3x2x0,25 + 2x0,25	3x2x0,25 + 2x0,25	3x2x0,25 + 2x0,25	3x2x0,25 + 2x0,25	3x2x0,25 + 2x0,25	3x2x0,25 + 2x0,25
Geberstecker Sicht an Lötseite						
EPROM für TVD3 TVD6/Modula 25.6.2002 TV-A739 Blatt 1 Anschlußplanübersicht TVD3, TVD6 und Modula mit x ... Motoren	RL TAB 270 SINTAB	RL TAB 270 SINTAB	RL TAB 270 SINTAB	RL TAB 270 SINTAB Df set-Rev0-60	RL TAB 270 SINTAB	RL TAB 270 SINTAB Df set-Rev0-33


Transistor- Servoverstärker TVD6-200RS, TVD6.2-400RS

Geberanschluss für AC-Synchron-Servomotoren mit Resolver

Motoranschluss		Motor															
TVD3 X3	TVD6 X3	AS/D�	DS400 X3	KOBOLD KSY SBL2,SBL4 m2pol/Resolver	SAT-DSM Motor SBL2,SBL4 m2pol/Resolver	SMB Motor SBL2,SBL4 m2pol/Resolver	STBER EC-Motor mit Resolver	Siemens 1FK 06	Multi Drive 4pol. mit 2pol. Resolver								
1 — 7 — M1 — 9 —	2 — 8 — M2 — 8 —	3 — 7 — M1 — 9 —	4 — 8 — M2 — 8 —	1 4 3	3 4 1	TEMP BR	W1 V1 U1	W V U 1 2 6	W V U								
1 — 9 — M3 — 7 —	1 — 9 — M3 — 7 —	1 — 9 — M3 — 7 —	1 — 9 — M3 — 7 —	TEMP BR	TEMP BR	TEMP BR	TEMP BR	TEMP BR	TEMP BR								
MOTOR-Stecker 		Klemm-Kasten 															
Geberkabel abgeschirmt 3x2x0,25 + 2x0,25		Geberstecker Sicht an Ltseite															
15.4.1999 TV-A739 Blatt 2 Anschlussplanbersicht TVD3, TVD6 und Modula mit x ... Motoren		ohne Thermo Brucke X7:12 nach X7:6		EPROM fur TVD3 TVD6/Modul		SINTAB		RLTAB 210		RLTAB 270		RLTAB 270		RLTAB 270 SINTAB		RLTAB 270 SINTAB	

Geberanschluß für AC-Synchron-Servomotoren mit Resolver

MOTOR	ASB - Motoren mit Resolver	Baumüller-Motoren DSG 56L mit Resolver	Motor SEM HR 142 G6	LENZE SBL2,SBL4 mc2pol,Resolver
Motoranschluß TVD3 TVD6 AS/DS DS400 X3 X3 X10 X3 3 — 7 — M1 — 9 — 2 — 8 — M2 — 8 — 1 — 9 — M3 — 7 —				
MOTOR-Stecker Elektronikananschluß Resolver				
Geberkabel abgeschirmt Geberstecker Sicht an Lötseite				
EPROM für TVD3 TVD6/Modula	3x2x0,25 + 2x0,25 	3x2x0,25 + 2x0,25 	3x2x0,25 + 2x0,25 	+ 2x0,25
EPROM für TVD3 TVD6/Modula	RLTAB 270 SINTAB	RLTAB 270 SINTAB	RLTAB 240	RLTAB 240

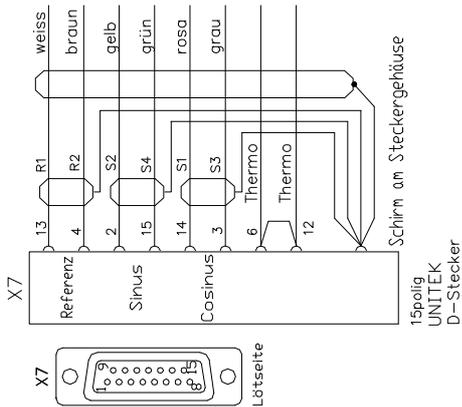

ohne Thermo
 Brücke X7:12
 nach X7:6

15.4.1999 TV-A739
 Blatt 3
 Anschlußplanübersicht
 TVD3, TVD6 und Modula
 mit x ... Motoren

Ext. Ballastwiderstand

